

油圧の加圧を継続した手順の現場における再現確認結果  
(テンションボルト用ナットの緩む時点(規定油圧:73.5MPa)～ポンプ停止時までの聞き取り調査結果からの手順を現場にて再現。)

聞き取り調査結果からの加圧継続の手順


- ①作業班長は、加圧継続中に1本目のナットの緩みを確認し、緩んだことを合図(本合図は、ポンプ操作者へのポンプ停止の合図)したが、ポンプ操作者は気がつかずに加圧を継続した。
- ②作業班長は、1本目のナットを油圧ジャッキボルトに当たるまで、ナットを緩み方向に回転させたが、通常1回転するところが、1/2 回転しか回転しないことを確認した。その後、自身が担当する他の3本のナットの緩み状況を確認し、1本目と同様な状況であることを確認した。
- ③作業班長は、残りの4本のナットを担当している作業員(B)にナットの緩み状況の確認を指示し、同様に1/2 回転しか回転しないことを確認した。
- ④同作業エリアにいた作業監督(正)は、通常時より手間取っていることに気が付き、作業班長に作業のやり直しを指示した。作業班長は8本のナットを元の位置に戻すように指示し、その状況を確認し、ポンプ停止を指示した。ポンプ操作者は作業班長からの指示に従い、ポンプを停止し油圧を開放した。

再現聞き取り調査結果から得られた、ポンプ操作方法について

- ①ポンプの操作開始時は、1/2 ストローク/2秒(押しと引きの往復操作)で操作していた。
- ②操作中、ポンプのレバー操作が徐々に重くなり、1/2 ストローク/2秒での操作から1/6～1/4 ストローク/2秒に変更して操作していた。(現場の再現確認を行い、50.0MPa で1/2 ストローク/2秒の操作が困難であることを確認。)



	1回目	2回目	3回目	平均
確認時間(秒)	89	95	106	97
・ナットが緩む時点(規定油圧:73.5MPa)～油圧ポンプ停止までの加圧が継続された所要時間は、平均 97 秒であることが確認された。 ・油圧値の検証に用いる所要時間は、上記 97 秒に油圧ポンプの操作及びび操作時間のバラツキを考慮し、100 秒とする。				

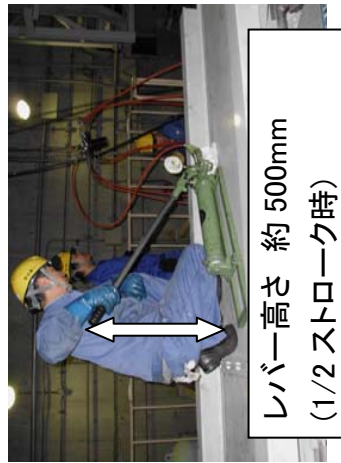

他のストロークのレバー高さ  
1/4 ストローク(レバー高さ 約 330mm)  
1/5 ストローク(レバー高さ 約 300mm)

聞き取り調査結果及び現場の再現結果のまとめ


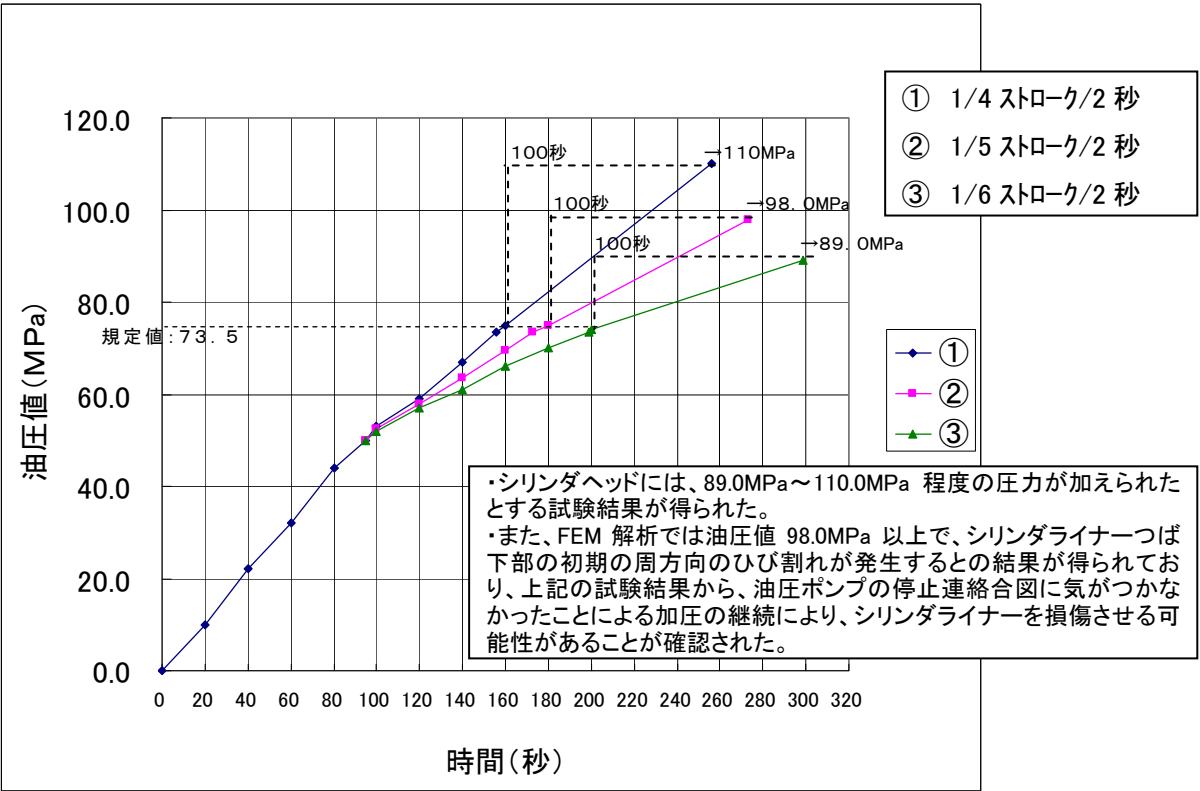


図 過大圧値(油圧値)の検証試験結果

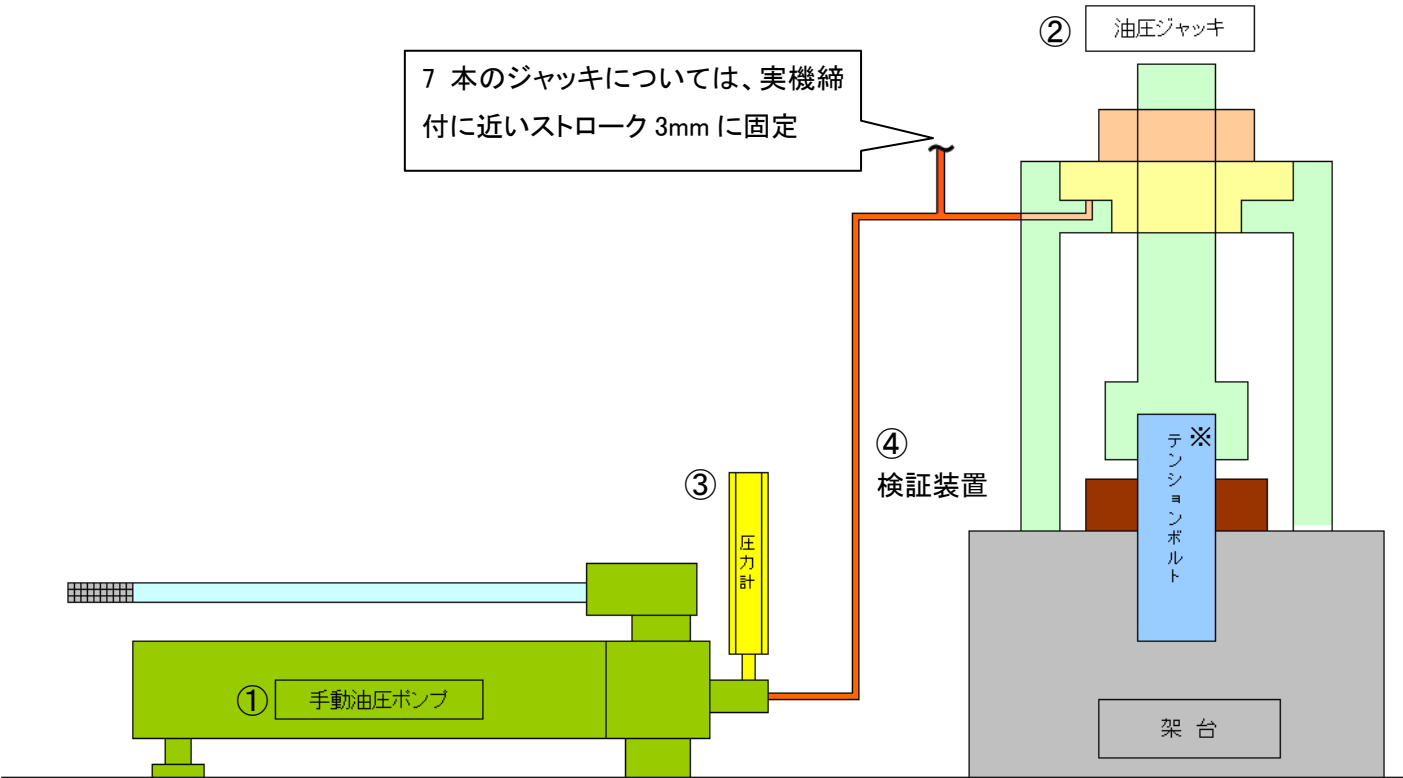

※:メーカ保管品を切断して、架台に取付けた。

①～③については、もんじゅの分解作業で使用するもので実施。

図 検証装置概略

油圧ポンプ保護用安全弁の操作手順書

UP-21		パーツNO	K4	パーツ名称	調圧	D4208H	12	
NO	作業工程	作業工具	部品	条件、注意事項				
1	圧力計の取付	継手(低圧) 100Kマーク 3000Kマーク モンキー	62					
2	低圧安全弁の調整	ドライバ(一) レバー式 ピン類 低圧圧力計		25±5 kgf/cm <sup>2</sup> (2.5±0.5MPa) に調整				
3	100Kマークの取外し 継手の取外し 吐出口プラグ取付	モンキー	61, 69	#61 コーンの座りに注意 #69 規定トルク: 800 kgfcm (80Nm)				
4	高圧安全弁の調整	ドライバ(一) レバー式 ピン類 高圧圧力計		<u>2100±50 kgf/cm<sup>2</sup> (210±5MPa) に調整</u>				
4	200kgf/cm <sup>2</sup> (20MPa) でのリーク量の確認	ドライバ(一) レバー式 ピン類 高圧圧力計		1回もみ上げた状態で1分間で10 kgf/cm <sup>2</sup> (1MPa) 以下				
5	2000kgf/cm <sup>2</sup> (200MPa) でのリーク量の確認	ドライバ(一) レバー式 ピン類 高圧圧力計		1回もみ上げた状態で1分間で100 kgf/cm <sup>2</sup> (10MPa) 以下				
6	ビスの取付	ドライバ(一)	16, 27	パーツNO C (高圧安全弁) で組み立てたものを使用				
7	3000Kマーク取外し マーク用プラグ取付	モンキー	64, 65, 70	#62 コーンの座りに注意 #70 規定トルク: 800 kgfcm (80Nm)				
部番	部品名称			数	部番	部品名称		数
	パーツNO C (高圧安全弁)				64	ブッシングGB-2000 UP-22B#74		1
16	ビス P-1B#15			2	65	スリーブGA-2000 UP-22B#75		1
27	Oリング #7 P-1B#29			2	69	プラグ M22*1.5 UP-22B#87		1
61	コーンHC-2000 UP-22B#71			1	70	プラグ G1/2 UP-22B#86		1
62	コーンGC-2000 UP-22B#72			1				

高圧

低圧

パーツNO C

パーツNO C

#70 プラグPF1/2

#65 スリーブGA-2000

#64 ブッシングGB-2000

#62 コーンGC-2000

#61 コーンHC-2000

#69 プラグM22\*1.5

「非常用ディーゼル発電機 C号機No.8シリンダびび割れ」(作業要領書の記載内容確認状況)時系列

日時		作業内容		原子力機構 機械係修課					備考	
		A社		担当A	担当B	TL	課長代理	課長		
		作業監督(正)								
		作業監督(正)は工事グループマネージャーの指示を受け、「H22年度非常用ディーゼル発電機設備(機械設備)点検要領書」の作成に着手した								
		作業監督(正)は過去の「BC号機の分解点検」要領書を参照し「H22年度非常用ディーゼル発電機設備(機械設備)点検要領書」のR0版を作成し社内承認後、機構担当に提出した。								
		過去から実績のある作業であることから、シリンダヘッドの分解作業の手順について記載しなくても問題ないと考えていた。								
		①従前から要領書にはシリンダヘッド分解時の手順の記載はしていない。 ②もしも指示の取扱説明書はシリンダヘッド取付時のナット締付圧力基準値と油圧ジャッキの取付方法が記載されている。								
		機構担当AはH22年度非常用ディーゼル発電機設備(機械設備)点検要領書R0版を確認し、問題なしと判断した。								
		①要領書にシリンダヘッドの分解作業の手順が記載していなかったが、過去から実績のある作業であるため、シリンダヘッドの分解作業の手順が要領書に記載がなくても問題なく作業が実施できると考え、特にコメントはしなかった。 ②シリンダヘッドの分解作業は、施工手順の現場管理によって、計画手順どおり実施されたと考えていた。								
		機構担当BはH22年度非常用ディーゼル発電機設備(機械設備)点検要領書R0版を確認し、問題なしと判断した。								
		①要領書にシリンダヘッドの分解作業の手順が記載していなかったが、本作業は過去から実績のある作業であるため、要領書の記載チェックに関するアドバイスは必要ないと判断した。 ②要領書にシリンダヘッドの分解作業の手順が記載していなかったが、過去から実績のある作業であり、シリンダヘッドの分解作業の手順が要領書に記載がなくとも、施工手順の現場管理がしっかりしているか確認しているか確認した。 ③点検要領書はシリンダヘッドの分解時の取付時のナット締付圧力基準値と油圧ジャッキの取付方法が記載されている。								
		機構担当Aは点検要領書W0版を確認し、上覧した。								
		機構担当Bは点検要領書W0版を確認し、上覧した。								
		TLは点検要領書W0版を確認し、上覧した。								
		課長代理は点検要領書W0版を確認し、上覧した。								
		課長は点検要領書W0版を確認し、承認した。								
		点検要領書R0版が原子力機構に承認されたので、点検要領書W0版を作成し、機構担当に提出した。								

「非常用ディーゼル発電機 C号機No.8シリンダびく割れ（油圧計未装着）」時系列

日時	作業内容	A社	B社	原子力機構 機械保修課	備考
		作業監督(正)	作業班長 ・作業指示 ・締め付け治具確認 ・油圧計確認	担当 TL 課長代理 課長	
~11/16	C号機の分解点検 作業の事前準備	作業に必要な工具を以下のように準備する こととした。 ①原子力機構貸与品を使用：シリンダヘッド締付治具（油圧ジャッキ、ボース）、油圧ポンプ（手動）を含む専用工具、 ②A社支給品を使用：測定計器類、油圧ポンプ用油圧計（油圧計(A)） ③B社が準備：その他一般工具類	③原子力機構管理員は油圧ポンプ用油圧計（油圧計(B)）があることは知っていたが、校正が切れている可能性があると判断し、多くのためA社自社油圧計（油圧計(A)）を調達した。 ②A社が自社準備の油圧計(A)はもんじゅ以外のプラントの同型式DGのシリンダヘッド締付作業で使用しているため、もんじゅでの使用にも問題ないと考え、油圧ポンプへの事前取付確認は必要がないと考えた。	作業員の考え、思い 作業内容の補足 推測、可能性	
11/17~11/18	C号機の分解点検作業前 机以上の教育	作業監督(正)(副)はB社作業員のディーゼル機関点検経験や、同型機関点検経験を ① 労働者名簿 ② 作業に必要な資機材の情報 ③ Eメールでの個別質問 にて確認。	作業監督(正)は、もんじゅのディーゼル機関点検の経験がある。(H21年9月C号機点検時に「作業監督(副)」として仕事 作業監督(正)(副)は、B社を指導してディーゼル機関の点検を行うのは初めてである。 A社作業監督(正)(副)は、B社がもんじゅディーゼル機関の点検は初めてであるが、作業班長、一部作業員は同型機関の点検経験を有していることを確認。 (女川発電所で同型機関の点検経験有り)	作業班長、作業員は作業監督から以下のとおり教育を受けた。 ・事前・フルタイム ・承認された作業要領書にて分解点検作業の教育	取説説明書にはシリンダライナー分解時の手順や工具の取説方法が定められていたが、作業要領書には同様な内容が定められていなかった。 取説説明書にはアッパ・ローマ作業のジャッキの取扱いについて記載されていたが事前教育で説明がなかった。 詳細については必要に応じて取説説明書を見て確認するよう指示があった。 協力会社が替った場合は、その都度教育を行うが、同じ要領書を用いるため、作業指示・手順は同じである。
11/19	機材持込、養生			C号機の分解点検作業のため機材持込、養生・治工具類の確認を行った。 TBM・KYを実施。	
11/20	8:00	作業監督(正)は油圧ポンプ用油圧計（油圧計(A)）を作業班長に手渡した。	作業班長は油圧ポンプ用油圧計（油圧計(A)）を作業監督(正)から受け取った。 ①油圧計を使用するのは午後からのので、午前中に事前取付け確認は必要ないと考えた。 ②作業監督(正)が手配した油圧計なので事前取付け確認は必要ないと思った。	・当日作業の説明(A社) 項目毎の品質要求事項、安全注意点 ・作業内容の確認、役割分担(B社) ※KY(全員) 詳細な打合せはなかった。	機構担当は当日の作業予定の説明と作業要領書の連絡を作業開始の連絡を作業監督(正)から受け、了解した。 ・作業日報にて当日の作業予定の説明を受けた。 ・当日の作業は原子力機構立会ではないことを作業要領書にて確認した。
		作業監督(正)は機構担当に当日の作業予定の説明と作業開始の連絡を行った。 ①作業準備、作業エリアの養生、分解工具準備 ②No.2,8シリンダ周りに分解 ・当日の作業は原子力機構立会ではないことを機構担当に説明	午前中 別作業に従事		

「非常用ディーゼル発電機 C号機No.8シリンダ及び割れ（油圧計未装着）」時系列

日時	作業内容	A社		B社		原子力機構 機械保修課			備考
		作業監督(正)	作業監督(副)	作業班長 ・作業指示 ・締め付け治具確認 ・油圧計確認	作業員(A) ・締め付け治具確認	担当	TL	課長代理	
13:30	No.8シリンダヘッド 取外し作業準備 油圧計取り付け	<p>作業監督(正)は油圧計(A)の取付け不可と作業監督(副)から連絡を受け、現場監督(正)に報告</p> <p>油圧計(A)の取付け不可は経緯を踏まえ作業班長が言うことだから間違いないと思つた。</p> <p>自分で取り付けようとは思えなかったので確認しなかった。</p> <p>×2</p>	<p>作業監督(副)はシリンダヘッド取外しのため、シリンダヘッド締め付け治具（油圧ジャッキ、ホース）及び油圧ポンプの準備を指示</p>	<p>作業班長は作業員(A)にシリンダヘッド締め付け治具（油圧ジャッキ、ホース）及び油圧ポンプの準備及び外観確認を実施するよう指示。</p>	<p>作業員(A)はシリンダヘッド締め付け治具（油圧ジャッキ、ホース）及び油圧ポンプの外観確認結具異常がない事を作</p>				
			<p>油圧計の管理に關しては、作業監督(正)に一任していたので、作業監督(正)の指示を仰ぐと思つた。</p> <p>①自分で取り付けようとは思えなかった。 ②サイズの変換継手等を用いる対策は考えなかった。</p>	<p>作業班長は油圧計(A)を取付けようとしたが、油圧計と油圧ポンプの取合口径が合わず、油圧計(A)の取付け不可能であることを確認。</p>	<p>作業員(A)はシリンダヘッド締め付け治具（油圧ジャッキ、ホース）及び油圧ポンプの外観確認結具異常がない事を作</p>				
			<p>作業監督(正)は油圧計(A)の代替で原子力機構が所有している油圧計(B)を作業監督(副)に取付けるよう指示した。</p> <p>過去に油圧計(B)は油圧ポンプに取り付けた実績がある事を知っていたので、取付け可能だと思つた。</p> <p>×5</p>	<p>作業班長は油圧計(A)が油圧ポンプへの取付けが不可能であることを作業監督(副)に報告</p> <p>予備の油圧計を準備しているだろうと思つた。 サイズ変換継手等を用いることは考えなかった。</p>					
			<p>作業監督(副)は作業監督(正)の指示を受け、作業班長に油圧計(B)を油圧ポンプに取付けるよう指示した。</p> <p>油圧計の管理に關しては、作業監督(正)に一任している。</p>	<p>作業班長は油圧計(B)を取付けようとしたが、取付けできなかった。</p> <p>①作業班長は電動式油圧ポンプの油圧計取付け経験はあったが、手動式油圧ポンプは初めてであった。 ②油圧計(B)取合い部は、ねじ山が動くものであり、真横でない傾斜で、取付け方法が分からなかった。 ③油圧計(B)の取付けが出来ないことを作業監督(正)(副)や作業員には相談しなかった。</p> <p>×3 ×4</p>					
			<p>作業監督(正)は油圧計(B)の取付け不可と作業監督(副)から連絡を受け、油圧計(B)の取付け不可と判断した。</p> <p>①油圧計(B)の取付け不可はペアランの作業班長が言うことだから間違いないと思つた。 ②過去に取付けの実績があることは知っていたが、油圧ポンプ又は油圧計(B)の取合部構造を要変した等、原子力機構側作業の影響により、取付けが不可能になったと思つた。</p> <p>作業監督(正)は他ブランドで手動式油圧ジャッキの使用経験があり、油圧計の取付け方法を知っていたが、自分で取り付けようとは思えなかった。</p>	<p>作業監督(副)は油圧計(B)の取付け不可と作業監督(正)から報告を受け、作業監督(正)の指示を仰ぐと思つた。</p> <p>自分で取り付けようとは思えなかった。</p>	<p>作業班長は油圧計(B)に油圧計(B)が取付けられないことを作業監督(副)に報告。</p>				



「非常用ディーゼル発電機 C号機No.8シリンダびび割れ（油圧計未装着）」時系列

日時	作業内容	A社		B社		原子力機構 機械保修課			備考
		作業監督(正)	作業監督(副)	作業班長 ・作業指示 ・締め付け治具確認 ・油圧計確認	作業員(A) ・締め付け治具確認	担当	TL	課長代理	
×6	①油圧計がない状態で作業を実施した経験はないが、ナットの締め作業なので、油圧計を停止すれば問題ないと考えた。 ②作業要領書のシリンダヘッド分組手順には油圧計についての記載がないため、油圧計未装着状態で作業は計画外作業だとは思わなかった。また、分組作業はメーカー社内確認項目であるため、原子力機構に報告する必要はないと考えた。 ③油圧計未装着でもナットが緩んだらすぐに加圧を停止すれば問題ないと考え、会社(A社)の指示を仰ぐほどのことではないと思い(会社)には報告しなかった。	①作業監督(正)はシリンダヘッドの取外しは油圧計なしで実施するよう、作業監督(副)へ指示し、油圧ポンプに閉止栓を取付けるよう作業監督(副)へ指示。 ②作業監督(正)は油圧計(B)本体と油圧ポンプの油圧計取合いメスねじを現場から持ってくるよう、作業監督(副)に指示した。	①作業監督(副)は班長へ油圧ポンプに閉止栓を取付けるよう指示。 ②油圧計(B)本体と油圧ポンプの油圧計取合いメスねじを現場から持ってくるよう班長へ指示した。	①作業班長は油圧ポンプに閉止栓を取付け、作業監督(副)へ報告した。 ②作業班長は油圧計(B)本体と油圧ポンプの油圧計取合いメスねじを作業監督(副)に渡した。	油圧計が未装着の状態で作業に不安はあったが、後工程に発せがないと感じていたので作業監督(副)の指示に従った。				
		作業監督(正)は今まで油圧計未装着でナット取外し作業を行ったことはなかった。	作業監督(正)は油圧ポンプに閉止栓を取付けた事を確認し、シリンダヘッド取外しのための治具準備が完了した事を確認。 作業監督(正)へ報告。 油圧計(B)本体と油圧ポンプ油圧計取合いメスねじは当日の作業終了後に渡せばいい 作業監督(副)は作業監督(正)に油圧計(B)本体と油圧ポンプ油圧計取合いメスねじはすでに渡していない。						
作業終了後		作業要領書で分組作業は、以下の管理区分である ・A社 社内確認(作業班長確認項目) ・JAEA 立会いなし。(変圧器確認項目) 社内確認の良否判定は行っていない。 作業要領書にはシリンダヘッドの分組作業の手順及び油圧ジャッキの取扱い方法が記載されていない。		No.8シリンダヘッド取外し作業へ					
		作業監督(正)は油圧計(B)本体と油圧ポンプ油圧計取合いメスねじを作業監督(副)から受け取り、取り合いを確認したところ、油圧計(B)は油圧ポンプに取り付くことが分かった。							

## 「非常用ディゼール発電機 C号機 No.8」(タビび割れ (No.8テンジョンボルトナット緩め作業)) 時系列

日時

作業内容

13 : 45頃

No.8シリンダヘッド取外し作業開始

A社

作業監督(正)

作業監督(副)

作業監督(正)は油圧ポンプに閉止栓を取付けた事を確認し、シリンダヘッド取外し作業を確認。

作業監督(正)はシリンダヘッド取外しのため、油圧ジャッキ及び油圧ポンプのセットを作業監督(副)指示。

作業監督(正)はシリンダヘッド近傍の別の箇所を確認。

油圧ジャッキボルトの取り付けに立ち会っていないかった。

作業監督(副)は作業班長及び作業員に何處も注意している場面を見ているので、油圧ジャッキの取付けは適切に実施されていると思っただ。

油圧ジャッキ取付け時の注意点の確認はしていない。

B社

作業班長  
・作業指示  
・ナット廻の作業

作業員(A)  
油圧ポンプ作業

作業員(B)  
・ジャッキ取付け作業  
・ナット廻の作業

作業班長は作業員(A),(B)にテンションボルトへ油圧ジャッキ及び油圧ポンプのセットを指示。

作業班長は作業員が油圧ジャッキ取付けを終了している事から、作業を任せていた。

作業班長は別の部品手入れ現場を確認するため、シリンダヘッド取り外し作業の現場から離れた。

作業班長は作業員が油圧ジャッキ取付け経験を有している事から、作業を任せていた。

作業監督(副)から指示のあつたジャッキ取付け時の注意点を確認していない。

注意点  
油圧ジャッキ設置時は、油圧ジャッキボルトをテンションボルトに当たるまで締込み、1回転戻し、ナットとの隙間を確保すること

作業員(A)は油圧ポンプのセット完了を作業班長へ連絡

作業員(B)はシリンダヘッドに油圧ジャッキのセット完了を作業班長へ連絡

油圧ジャッキボルトを締めこんだ後にジャッキボルトを1/2回転しか戻していない。  
(作業監督(副)から指示のあつたジャッキ取付け時の注意点を実施していない)

注意点  
油圧ジャッキ設置時は、油圧ジャッキボルトをテンションボルトに当たるまで締込み、1回転戻し、ナットとの隙間を確保すること

原子力機構 機械係修課

担当

副長

課長 代理

備考

作業員の考え、思い

作業内容の補足

推測、可能性




## 「非常用ディゼール発電機 C号機 No.8」(タビび割れ (No.8テンジョンボルトナット緩め作業)) 時系列


[illegible]

図 No.8 シリンダヘッド取り外し  
現場作業員配置


「非常用ディーゼル発電機 C号機No.8シタビび割れ(No.8テンションボルトナット締め作業)」時系列

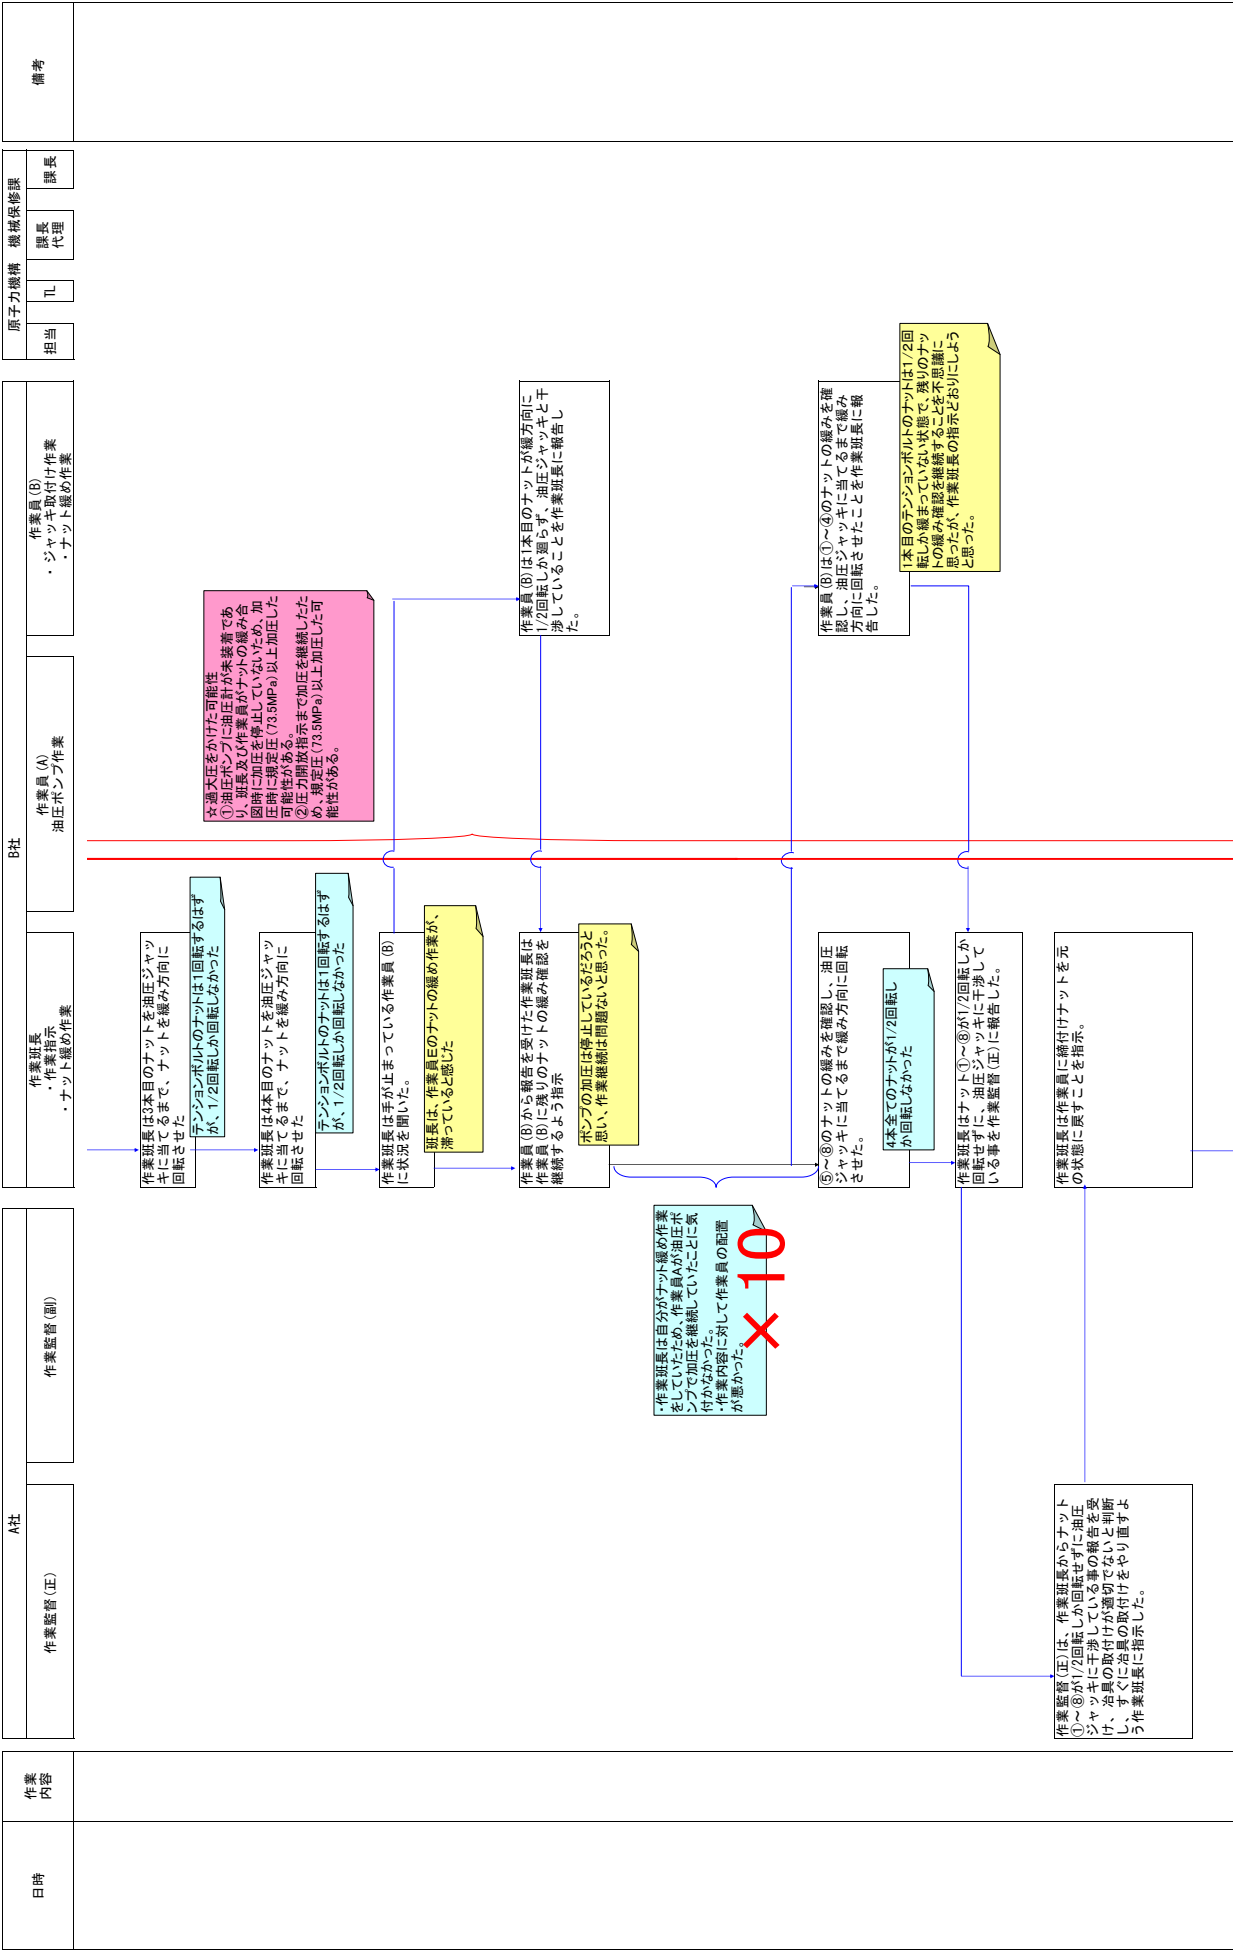

「非常用ディーゼル発電機 C号機No.8シリンダびび割れ(No.8テンションボルトナット緩め作業)」時系列

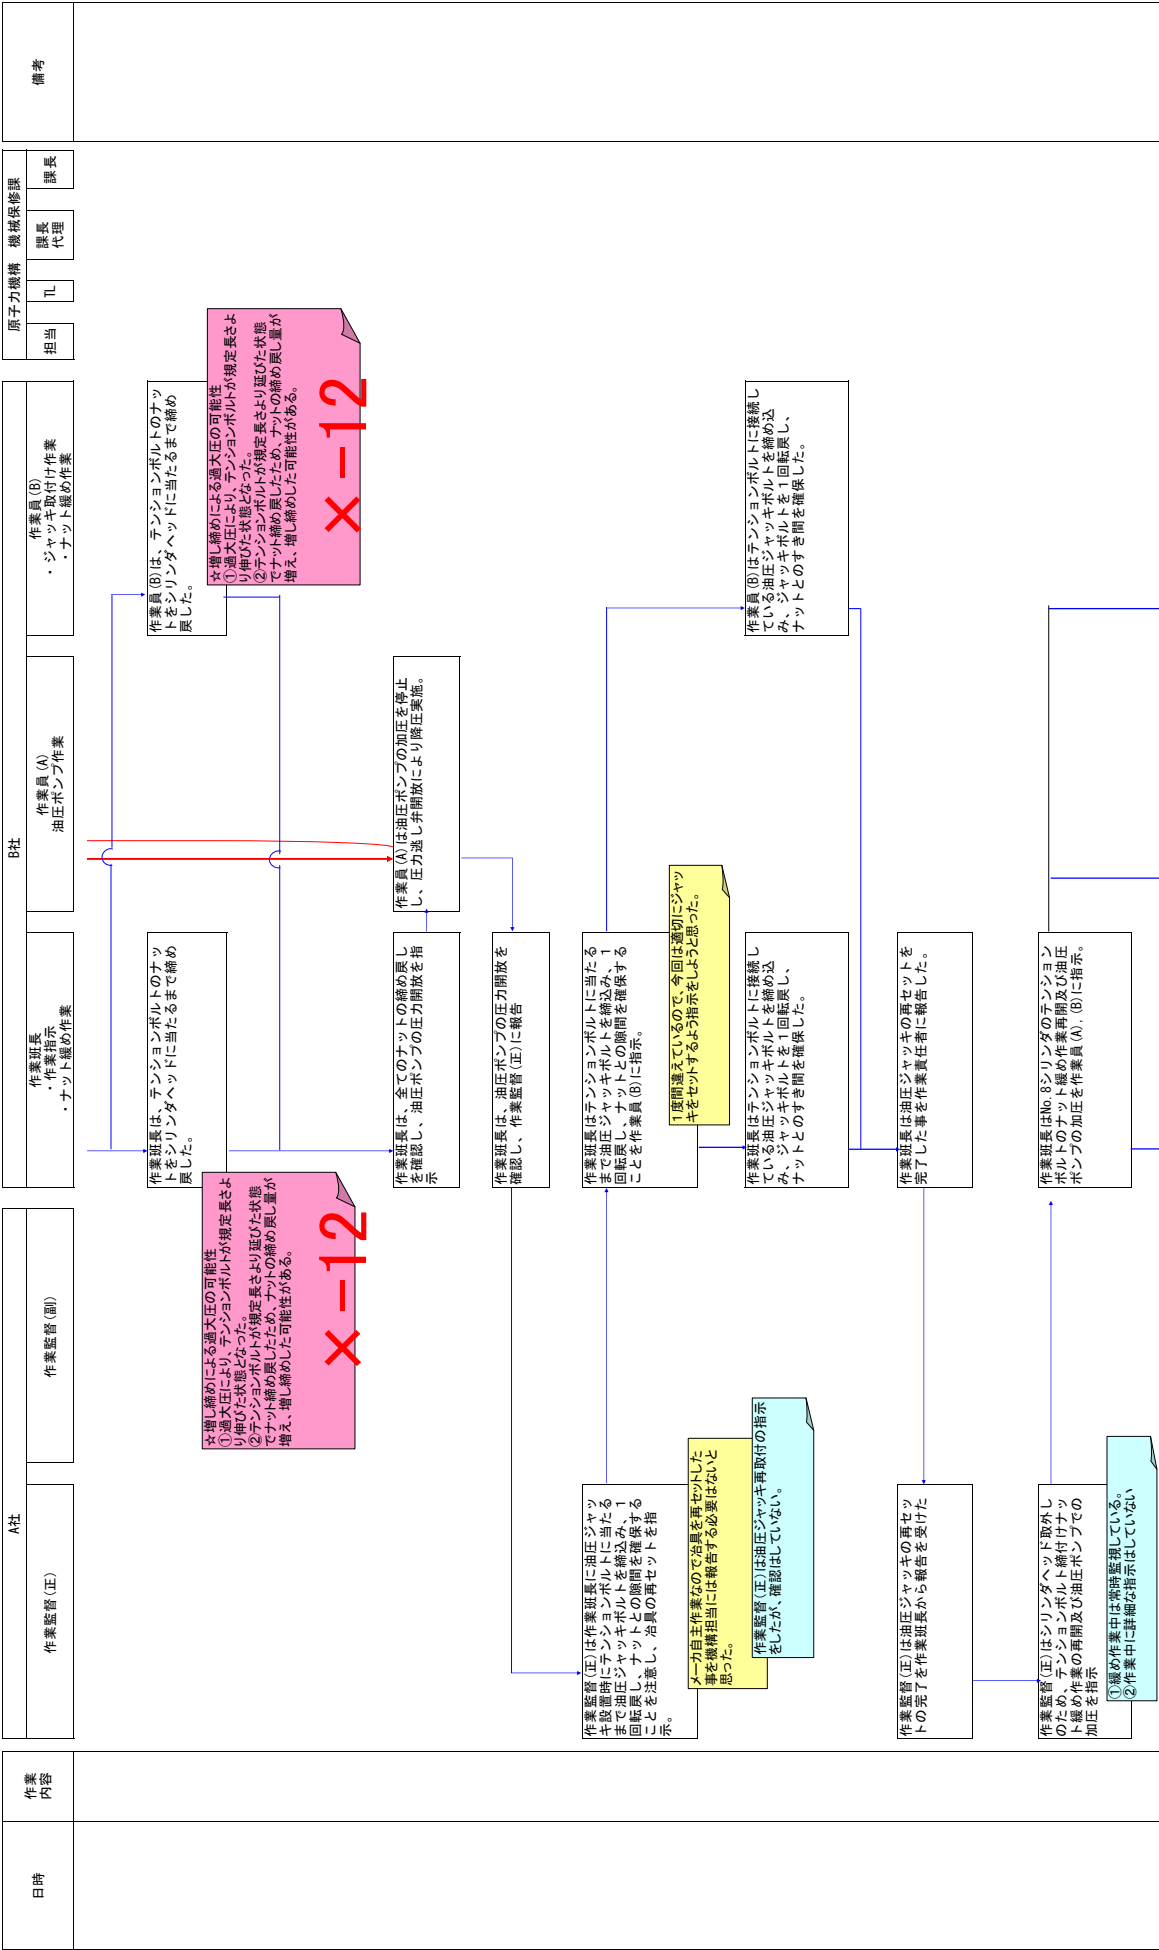

「非常用ディーゼル発電機 C号機No.8シリンダびび割れ(No.8テンションボルトナット緩め作業)」時系列

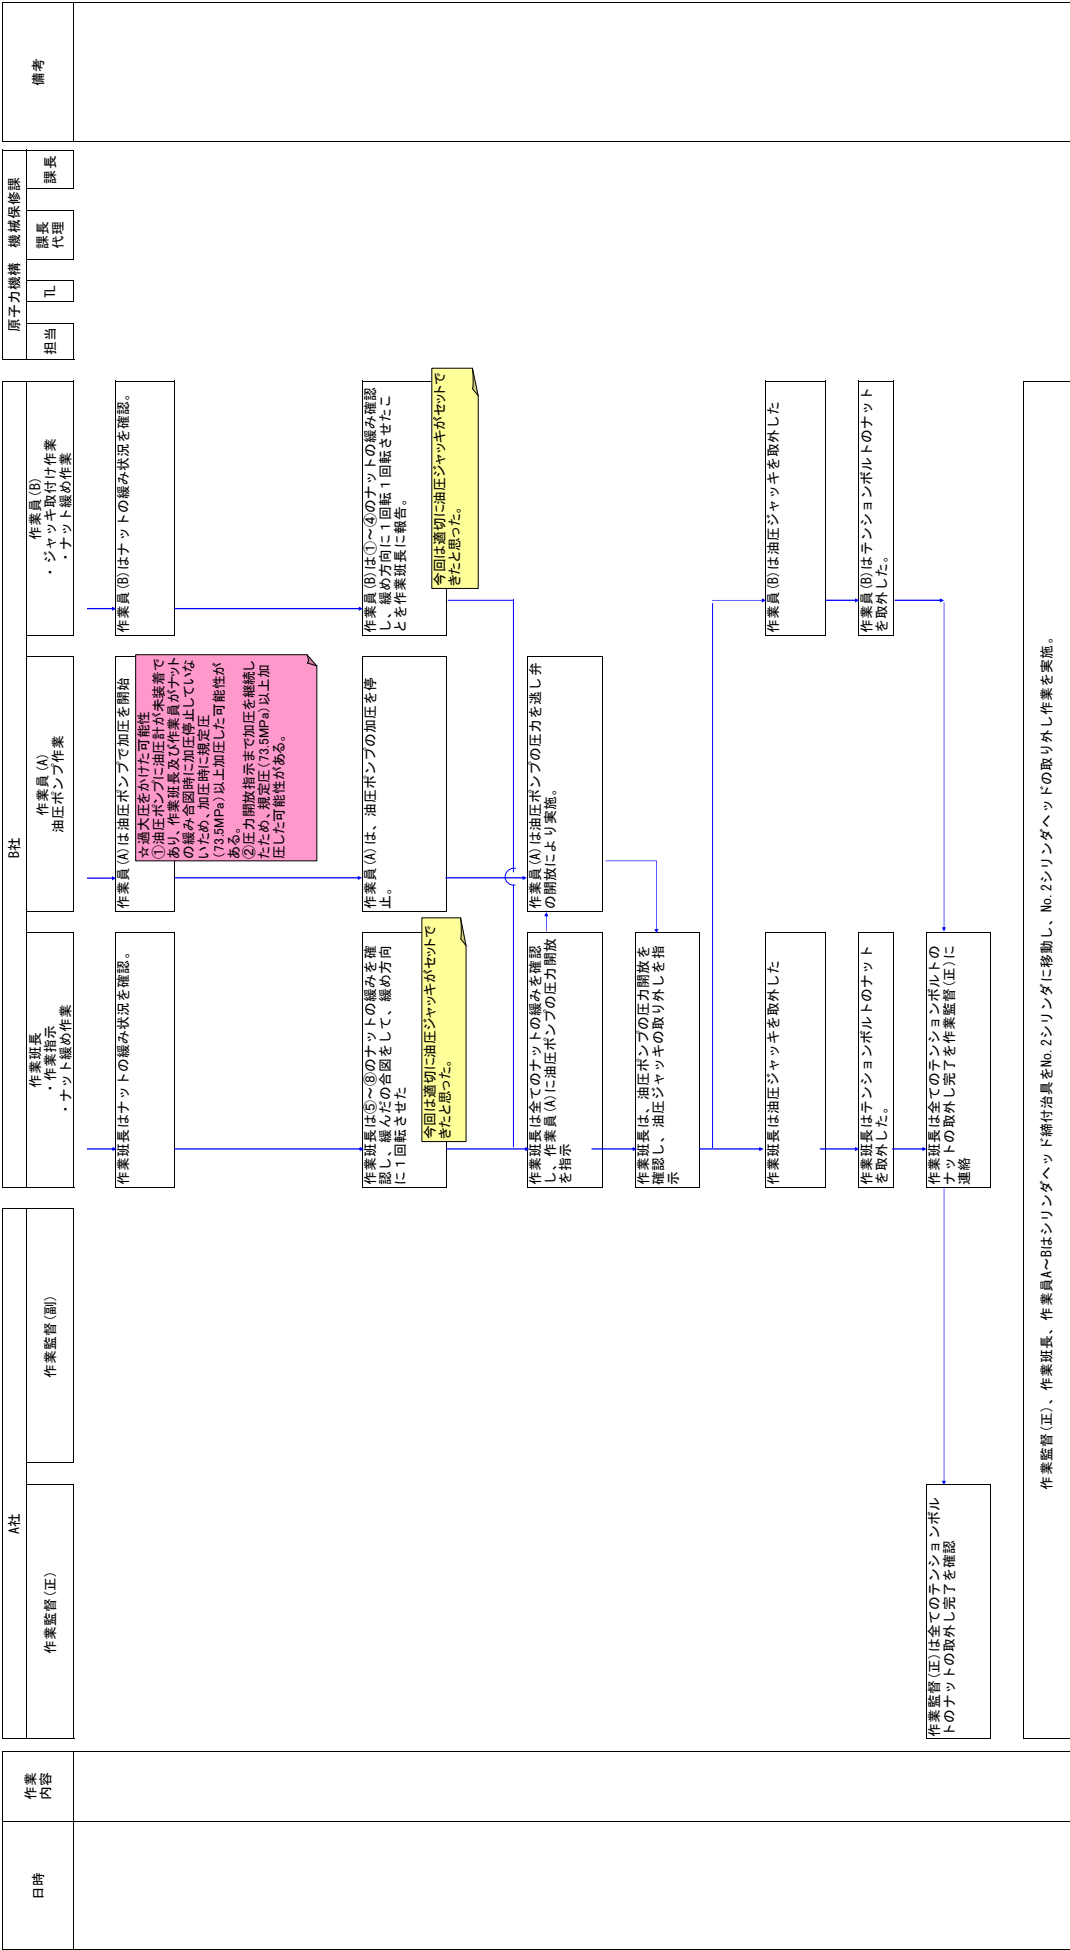

「非常用ディーゼル発電機 C号機No.8シリンダびび割れ(手入れ～外観検査)」時系列


日時	作業内容	A社		B社		原子力機構 機械保修課			備考
		作業監督(正)	作業監督(副)	作業班長 作業指示、手入れ作業	作業員(A) 手入れ作業	担当	TL	課長 課長代理	
11/23	No. 8のシリンダライナーの手入れ	<div>作業監督(副)はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示</div> <div>シリンダライナーに傷をつけないように注意するよう指示した。</div> <div>シリンダライナーに過大な圧力がかったことによる異常が発生しているという認識はなかった</div>		作業班長はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示	作業員(A)はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示	<div>①シリンダライナーに傷をつけないように注意した</div> <div>②作業は薄ゴム手着用。</div> <div>③電動工具は未使用</div>			<div>作業員の考え、思い</div> <div>作業内容の補足</div> <div>推測、可能性</div>
				作業班長はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示	作業員(A)はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示				
				作業班長はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示	作業員(A)はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示				
				作業班長はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示	作業員(A)はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示				
				作業班長はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示	作業員(A)はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示				
				作業班長はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示	作業員(A)はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示				
				作業班長はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示	作業員(A)はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示				
				作業班長はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示	作業員(A)はNo. 8のシリンダライナーの手入れを指示				

「非常用ディーゼル発電機 C号機No.8」シリンダびび割れ(手入れ～外観検査)」時系列

日時	作業内容	A社		B社		原子力機構 機械保修課			備考	
		作業監督(正)	作業監督(副)	作業班長 作業指示、手入れ作業	作業員(A) 手入れ作業	担当	TL	課長 課長代理		
12/1	No. 8のシリンダライナーの外観検査	作業監督(正)はシリンダライナーの外観検査を実施	外観検査の判定基準 ・内外面に傷、腐食、発さび等の異常がないこと							<div>機構担当はNo. 8のシリンダライナーの各部を目標にて確認し、異常がなく合格であることを確認した(A社と同時立会い)</div> <div>事前に、作業監督(正)が確認している事から、問題ないと思った。</div> <div>①外観検査時はシリンダライナーの内面／外面、及びつば部分(つば下R部を含む)を全体的に確認している</div> <div>②事象が発生したつば下R部は集中的に確認していない</div> <div>③機構担当は①、②の着眼点から、シリンダライナーに割れ等異常は確認出来なかった</div> <div>④目視検査なので、触診を行っていない。</div> <div>シリンダライナー外観検査方法</div> <div>・監督(正)と機構担当が各々ハンドライトで検査部分を照らしながら表面の状態を確認した。</div> <div>・内面については縦置き状態で上部からライトで照らして確認を行った。</div>
		作業監督(正)はシリンダライナーつば下を目視にて確認し、異常がなく合格と判定した	<div>①シリンダライナーに過大な圧力がかかったことによる異常が発生しているという認識はなかった</div> <div>②通常の外観検査は以下の点を重点的に検査するよう心掛けています。</div> <div>・つば上／下のシート面</div> <div>・オリング取付け溝</div> <div>・内面のかじり</div> <div>・その他、つば下R部を含むライナー外面全体の腐食状態等異常がないこと</div> <div>③作業監督は①、②の着眼点から、シリンダライナーに割れ等の確認は出来なかった。</div> <div>④目視検査なので、触診は行っていない</div> <div>・作業監督者及び機構担当はシリンダライナーつば下R部を外観点検で確認したが、外観点検では確認できないひび割れであった可能性がある。</div>							
		作業監督(正)はシリンダライナーつば上を目視にて確認し、異常がなく合格と判定した								
		作業監督(正)はシリンダライナー外面(オリング溝含む)を目視にて確認し、異常がなく合格と判定した								
		作業監督(正)はシリンダライナー内面を目視にて確認し、異常がなく合格と判定した								
12/2 7	1C-DGの無負荷試運転	No. 8 シリンダライナー部に異常確認								
	1C-DGの無負荷試運転									
12/2 8	1C-DGの負荷試運転	No. 8 シリンダライナー部に異常確認								
	1C-DGの負荷試運転									



## 要因分析

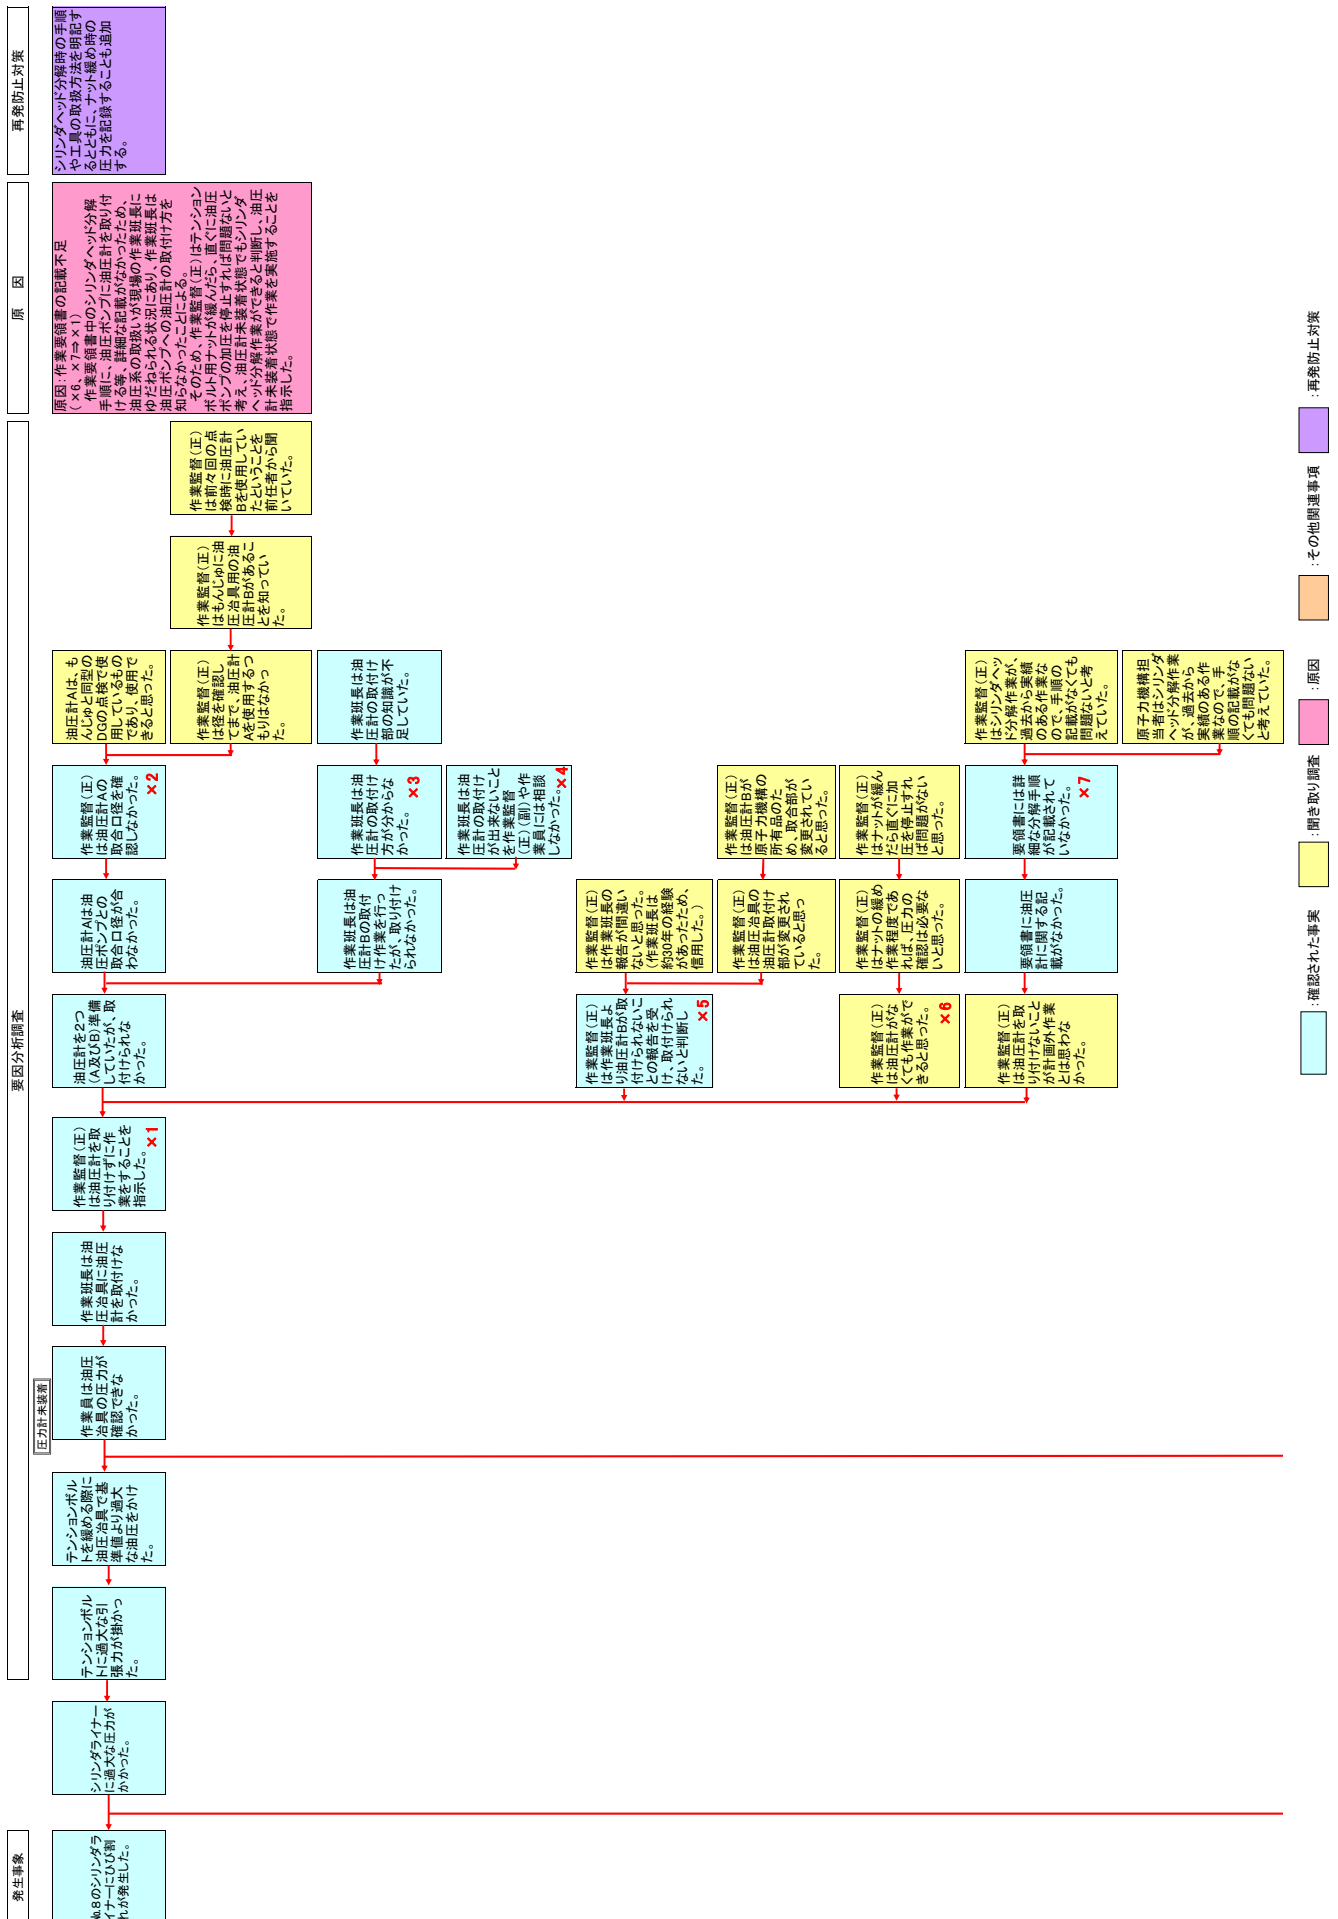


[illegible]

# 事象発生の推定メカニズム

## 分解時

・ シリンダライナーの取り外し作業について、作業要領書に油圧ジャッキ、油圧計の取り扱いが明確でなかったため、油圧管理を適切に行うことができなかった。  
 このため、実際の作業では、油圧計を取り付けずに作業を行い、作業者間の油圧に係る合図が遅れ、圧力をかけ続けたことから、シリンダライナー部に過大な応力がかかり、No. 8 シリンダライナーの最小破断応力を超えたため、つば下R部に初期の周方向のひび割れが発生した。

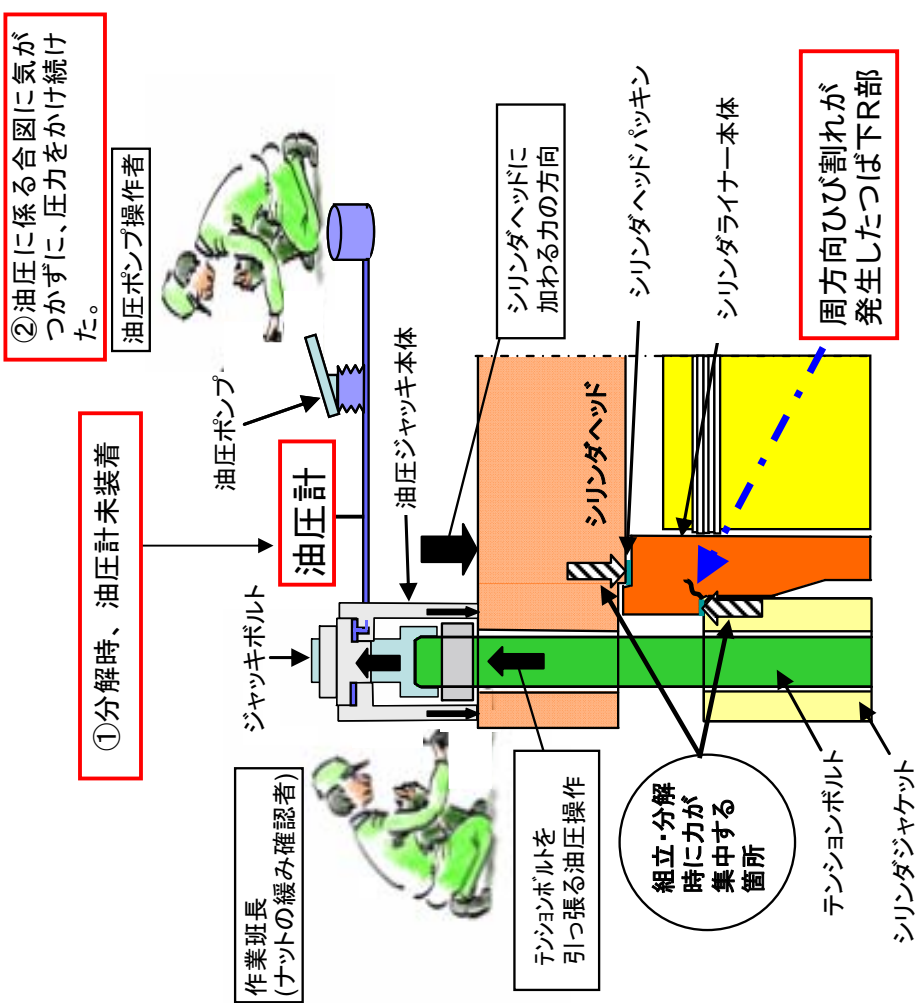


シリンダ部断面概要図 概略図

## 組立作業時及び 25% 負荷運転試験時


・ 組立作業時の締付けにより発生する応力や 25% 負荷運転試験時の熱及び圧力により発生する応力により、シリンダライナーの周方向全体に割れが進展するとともに、つばリング部についても、締付け等から発生する大きな応力加わり、縦方向の割れが発生したことから、シリンダライナーの破損に至った。

組立作業時及び 25% 負荷運転試験時の状況

シリンダライナーつば下 R 部の周方向のひび割れが上方向に進む

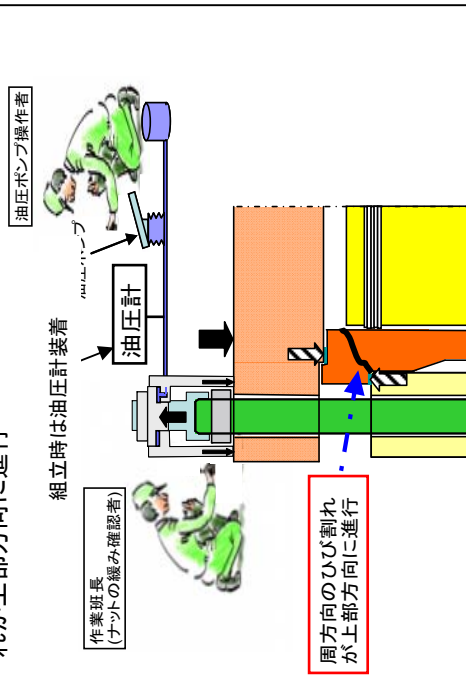

シリンダライナーつば部の縦方向のひび割れが発生（13本のうち6本が貫通）し、排ガスの漏えい確認された。

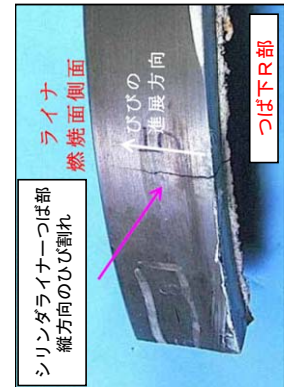

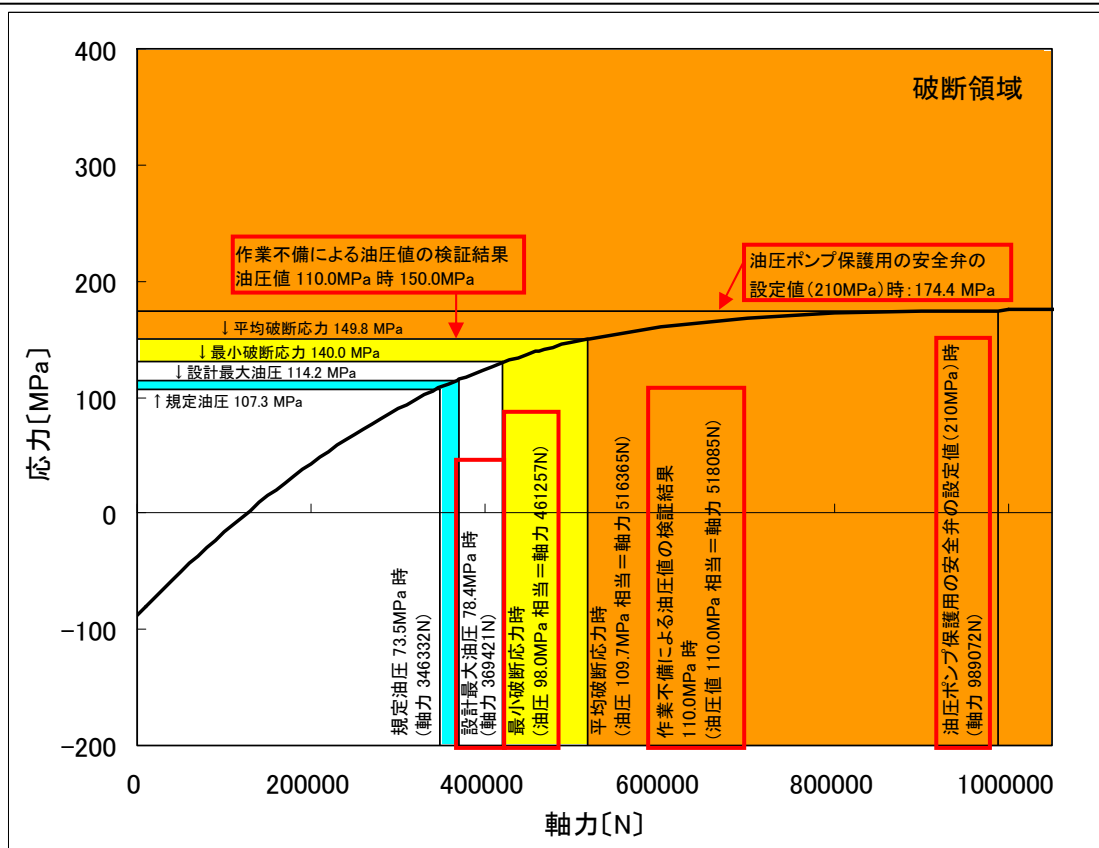


図 No.8 シリンダライナーつば下部の油圧を増加させた場合の応力結果

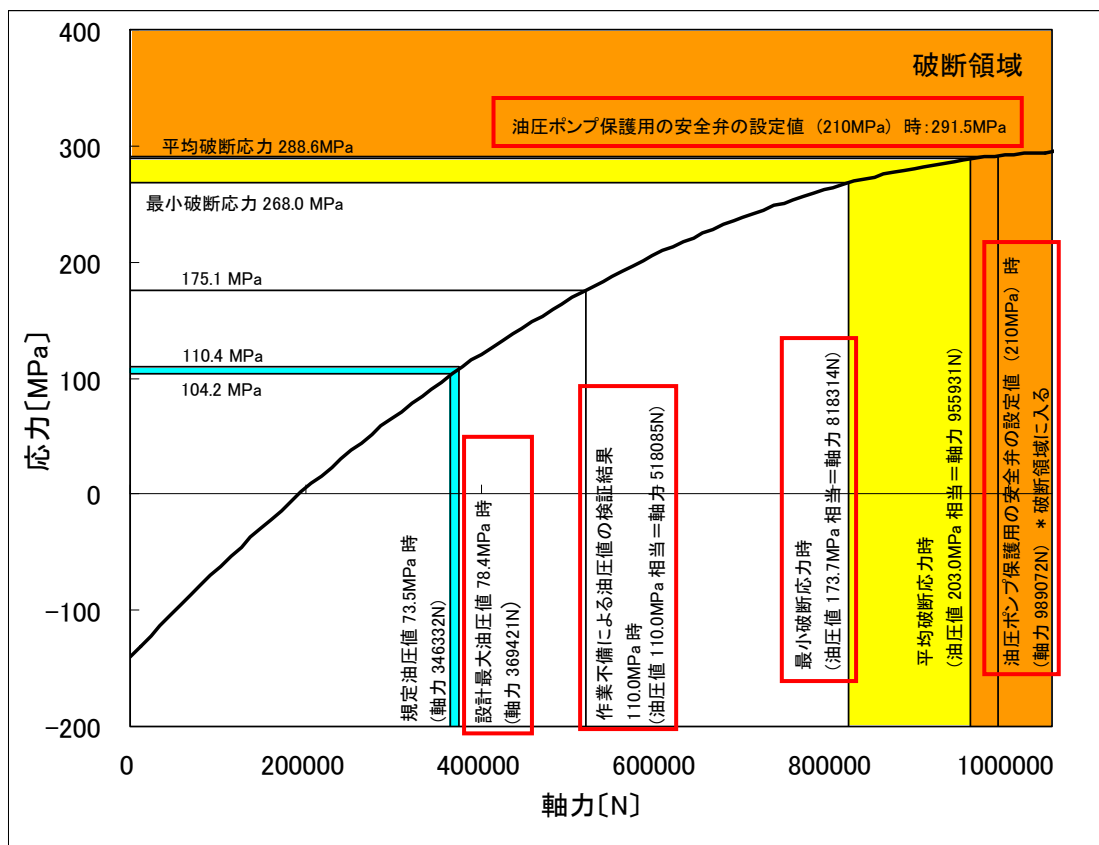


図 No.2 シリンダライナーつば下部の油圧を増加させた場合の応力結果

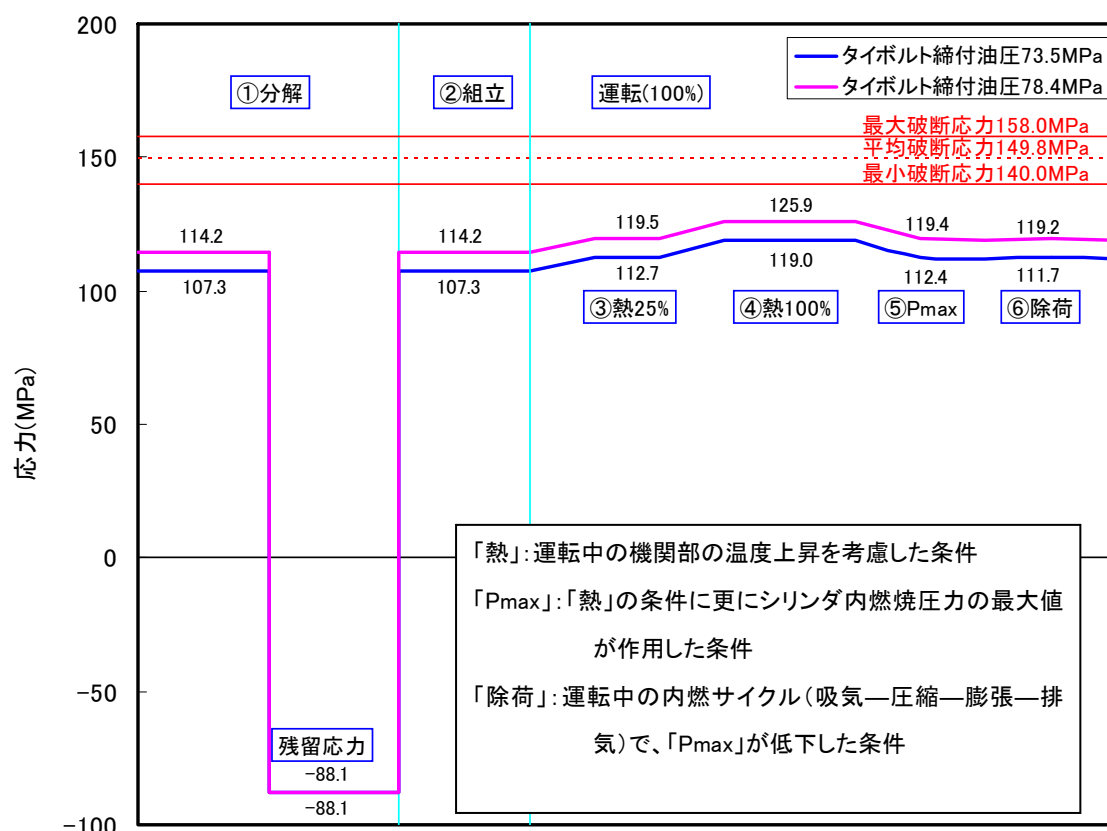


図 No.8 シリンダライナー100%負荷運転時の応力の時系列変化





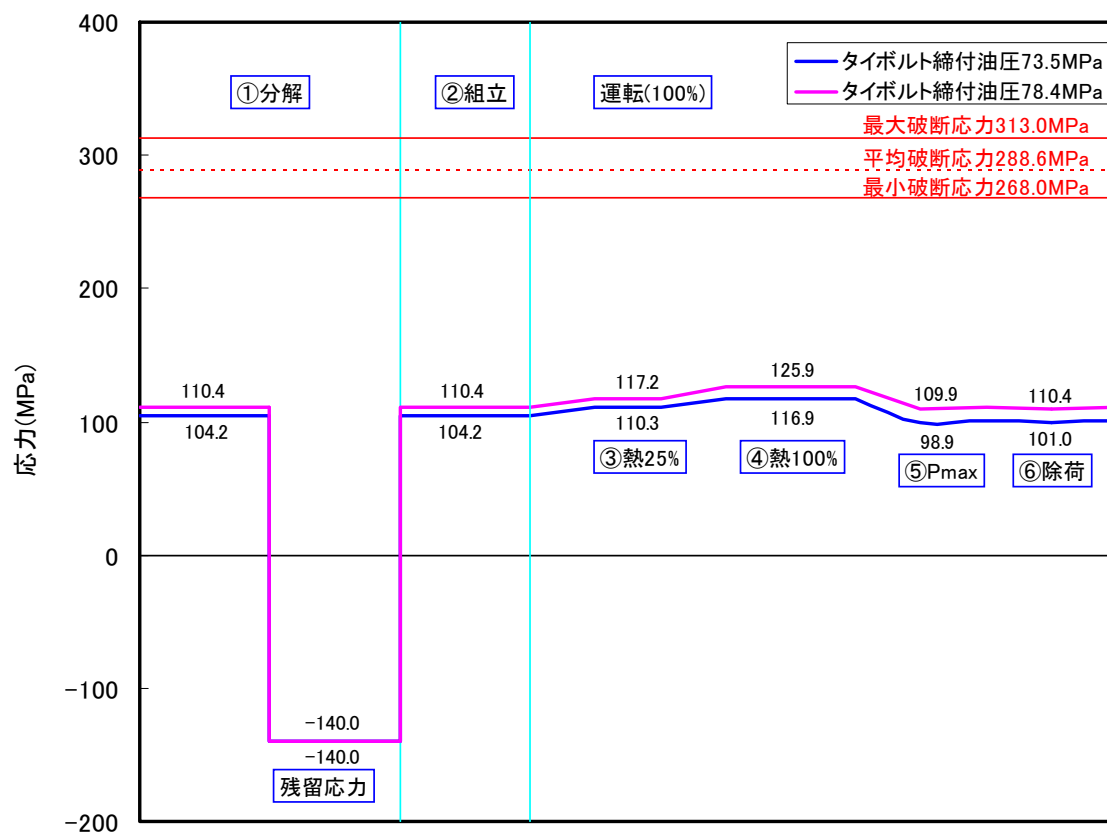


図 No.2 シリンダライナー100%負荷運転時の応力の時系列変化

# No.8 シリンダライナーひび割れ事象の解析によるメカニズムの検証結果

メカニズムの概略	周方向のひび割れ	縦方向のひび割れ
	<p>・ シリンダライナー上部に係る③の力とシリンダライナーの着座面に係る力を受ける④の力により、シリンダライナーが内周方向に曲げられる①が動く。</p> <p>・ この①の曲げ方向の力によって、シリンダライナーの着座面コーナー部位置に引張の力②が働きひびの発生となる。</p> 	 <p>・ シリンダライナー外周位置に縦方向のひび割れ</p> <p>・ 内側につば部が倒れる傾向が大きくなり、外側に円周方向の力が增大する。</p>
解析結果による応力分布図	<p>周方向のひび割れ 長さ 20mm</p>  <p>初期ひび割れ 応力分布図</p> <p>149.8N/mm<sup>2</sup></p> <p>・ 過大締付け (油圧 110MPa 条件) によって、シリンダライナーつば下 R 部に 149.8N/mm<sup>2</sup> の応力が発生し、材料の最小破断応力 140 N/mm<sup>2</sup> を超えることから、周方向のひび割れが発生する。</p> <p>・ 周方向のひび割れは、シリンダライナーつば下 R 部から上部方向に進展する。</p> <p>・ 左図応力分布図からも、応力集中箇所がひび割れ先端部に移り、ひび先端部には引張応力の領域が存在している。</p> <p>・ 周方向のひび割れについては、組立時の応力が支配的である。</p> <p>・ 尚、シリンダライナーつば部着座面の応力が高い傾向にある箇所は、圧縮方向の応力であり、損傷に至るものではない。</p> <p>注：本応力分布図は、弾塑性解析により、応力の傾向を確認したものである。</p>	<p>周方向のひび割れ 貫通</p>  <p>・ 左図の応力分布は、シリンダライナーのつば部が欠落している極端な結果図であるが、つば部が内側に倒れる傾向である。</p> <p>・ つば下の外側の下部が応力が大きいい傾向にある。</p> <p>・ つば下面の全周に亘り、大きな円周方向応力が発生しており、つば下から縦方向のひび割れが発生する傾向にあることが見られる。</p> <p>注：本応力分布図は、弾塑性解析により、応力の傾向を確認したものである。</p>

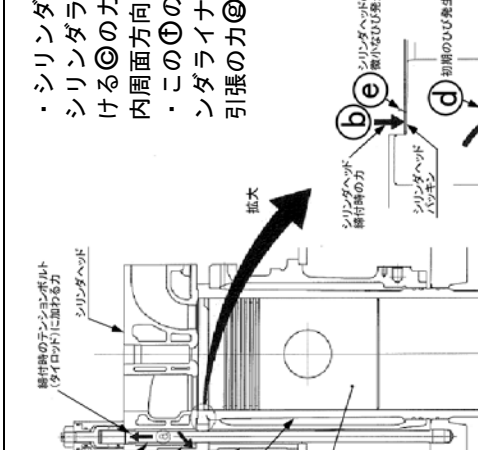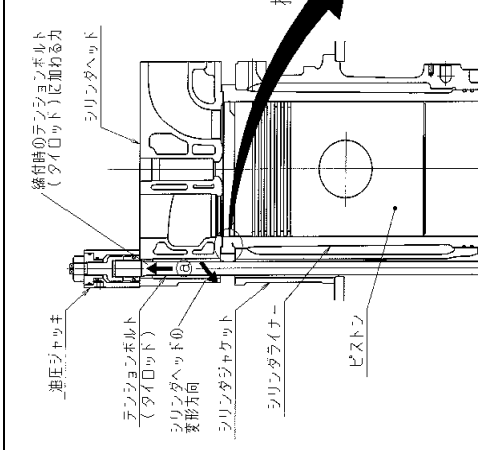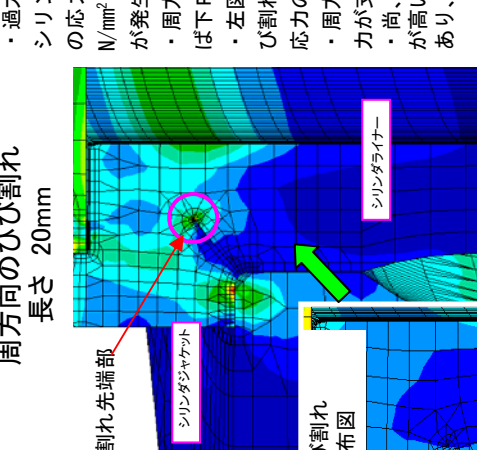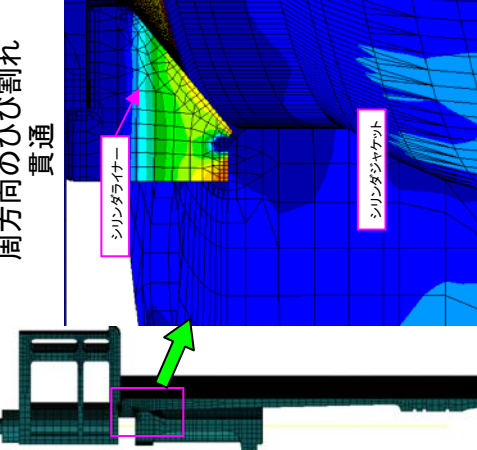


**詩分解**

シ・シリダライナーの取り外し作業について、作業要領書に油圧ジャッキ、油圧計の取扱いが明確でなかったため、油圧管理を適切に行うことができなかった。

このため、実際の作業では、油圧計を取り付けずに作業を行い、作業者間の油圧に係る合図が遅れ、圧力をかけ続けたことから、シリンダライナー部に過大な応力がかかり、No.8 シリンダライナーの最小破断応力を超えたため、つば下 R 部に初期の周方向のひび割れが発生した。

・調査の過程で一部のシリダライナーの引張強さの低下\*が確認された原因は、シリダライナー製造会社の製造時に、原材料へ鉛が混入したことにより、鑄造過程でウイドマンスデッテン黒鉛が発生したことであることを確認した。


今回のシリンドライナーのひび割れは、今回のように油圧計を取り付けず作業を行い、主圧力を掛けすぎた場合、材料強度の低下には関係なく発生する可能性があることから互いの関連性はない。

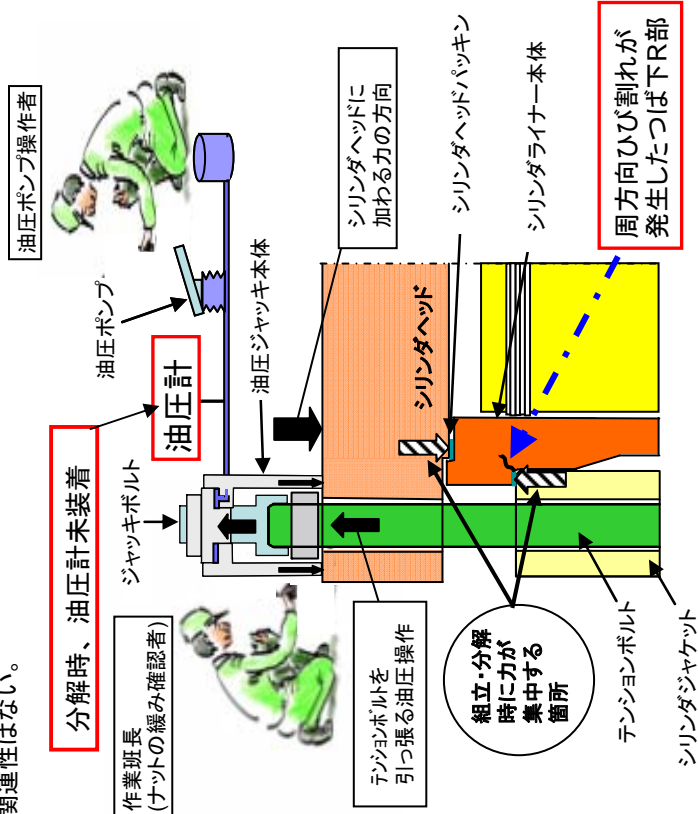

シリンダ断面概要図(拡大図)

※No. 8 シリンダライナー引張強さ低下の原因

組織観察の結果、黒鉛形状の異常（ウイドマンステッテン黒鉛）が確認された。この組織は、ごく微量のPbが混入した場合に発生する組織形態で引張強さの低下が生じる。

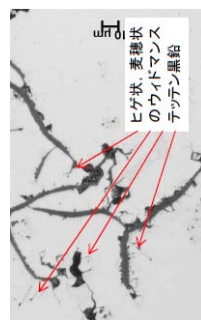

### 時 間 負 荷 運 轉 試 驗 時 組 立 作 業 時 及 び 25%


- ・組立作時の締付けにより発生する応力や25%負荷運転試験時の熱及び圧力により発生する応力により、シリンドライナーの周方向全体に割れが進展するとともに、つばりング部に割れ等から発生する大きな応力が加わり、縦方向の割れが発生したことに伴い、シリンドライナーの破損に至った。

ウィドマンステッテン黒鉛の発生によるシリンドライナーの引張強さの低下については、これまでの 20 年間の使用実績及び応力解析により、作業が適正に行われていれば、ひび割れは発生しないことを確認している。


組立作業時及び25%負荷運転試験時の状況

シリンダライナーつば下 R 部の周方向のひび割れが上部方向に進行


着装計画は油圧式立組

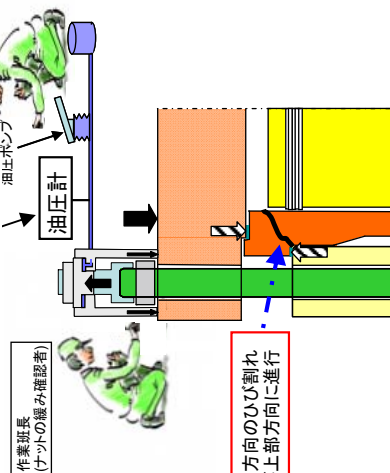

シリンドライナー一つば部の縦方向の  
ひび割れが発生（13本のうち6本が貫  
通）し、排ガスの漏えいが確認された。

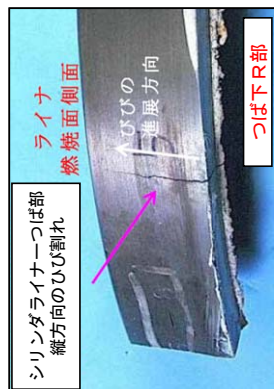

分解・組立時の油圧  
操作が適切に行われて  
いれば、100%負荷運転  
時に発生する応力は  
125.9MPa (N/mm<sup>2</sup>) であ  
り、最小破断応力  
140.0MPa (N/mm<sup>2</sup>) 以下  
であることが、応力解  
析結果から得られた。

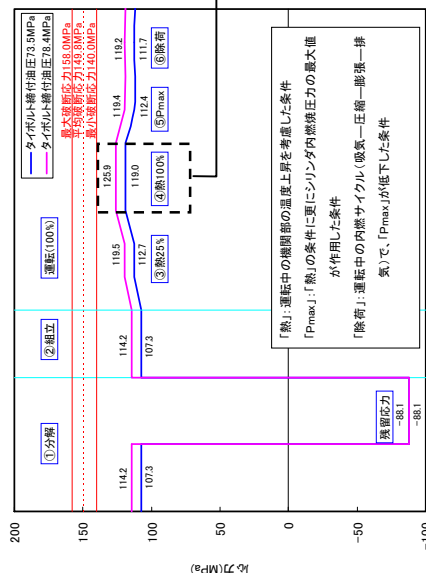

No. 8 シリンダライナーの100%負荷運転時の応力解析結果

## 再発防止対策整理表

No.	要因	背景要因に対する 再発防止対策	備考
(1)	作業要領書の記載不足	シリンダヘッド分解時の手順や工具の取扱方法を明記するとともに、ナット緩め時の圧力を記録することも追加する。	添付資料－59(2/9)(3/9) 作業手順/作業管理チェックシート 添付資料－59(5/9) 点検(検査)記録(機関本体関係) 添付資料－59(7/9) 試験検査用機器・計器手配リスト 添付資料－59(8/9)(9/9) 新規追加要領書添付資料
(2)	作業体制の不備	シリンダヘッド分解時の作業体制(作業指揮者、ナット緩め作業者、ポンプ操作者)を明確に区分し、記録することを明記する。	添付資料－59(3/9) 作業手順/作業管理チェックシート 添付資料－59(5/9) 点検(検査)記録(機関本体関係)
(3)	油圧ジャッキの取扱いの周知不足	油圧ジャッキの取扱い方法を作業前段階で、作業者全員に周知徹底する旨を明記する。	添付資料－59(2/9)(3/9) 作業手順/作業管理チェックシート 添付資料－59(5/9) 点検(検査)記録(機関本体関係) 添付資料－59(8/9)(9/9) 新規追加要領書添付資料
(4)	その他関連事項: 外観点検では確認できない ひび割れが発生	今回の作業不備に係る原因のその他関連事項の再発防止対策として、つば下R部の浸透探傷試験の実施を明記する。	添付資料－59(4/9) 作業手順/作業管理チェックシート 添付資料－59(6/9) 浸透探傷検査記録

後  
更  
変

作業手順／作業管理チェックシート

0. 作業準備／作業前確認（1／2）

作業 番号	作業項目	作 業 手 順	注 意 事 項	管 理 区 分			確認日・確認者			記 録 式 番 号
				原子力 機 構	記録提出区分	原子力機構				
1	作業準備	1) 事前検討会を行い、作業範囲、内容及び注意点を作業者全員に周知徹底する <b>油圧ジャッキの操作法を作業者全員に周知徹底する</b>	1) 周辺機器への損傷等ないように十分に注意する	△	◎	—	—	—	—	—
		2) 必要道工具、機材、資材類の搬入を行い、数量及び損傷の有無を確認する <b>圧力計の取付ネジ寸法を確認する</b>	2) 員数、校正期限有効の確認する	△	○	b	—	—	—	—
		3) 取替部品の受入れ確認を行う	3) 各機器毎に仕分け及び取替え部品の部品番号（予備品番号）又は照合番号を部品管理シートで確認する	○	◎	a	—	—	—	1
2	作業前確認	1) 作業エリアの養生、区画を行う	1) D／G室内の床面、側壁をポリシート等で包込み養生を実施する 指先注意	△	○	—	—	—	—	—
		2) 作業票、作業標示、仮置品標示等の掲示をする	1) 点検架台と給気管の開口隙間を足場板により作業前に塞ぐこと。	△	◎	—	—	—	—	—
		3) 機関分解前の試運転確認	3) 運転スケジュールはJAEA殿のサーベランス運転に準ずる	●	◎	—	—	—	—	—
		a. 機関性能確認	a. 各部のデーターを採取し、前回記録との変化を確認する	○	◎	a	—	—	—	3-1.2
		b. 各部漏洩の有無確認	b. 各箇所、フランジ部等からの洩れの有無を点検する	●	◎	—	—	—	—	—
c. 調速機関係の点検	c. ハンチング等作動状態に異常がないか確認する 各ダイヤル目盛を確認する  判定基準：品質記録用紙参照	●	◎	—	—	—	—	—		

【管理区分】 客先 ●：立会（全数）※ドット ○：記録確認  
◎：立会（抜取）※ドット ▲：受注者社内検査（記録提出） △：受注者社内検査  
—：該当無し 受注者 ◎：監督者確認  
○：作業班長確認 記録 a：記録提出  
b：自主保管管理

変  
更  
前

作業要領書内、  
作業手順／作業管理チ  
ェックシートに下線部  
追記



・油圧ジャッキ取扱い方  
法を作業前に作業者全  
員に周知徹底。  
・油圧計仕様確認。  
・油圧計事前取付確認

作業手順／作業管理チェックシート

0. 作業準備／作業前確認（1／2）

作業 番号	作業項目	作 業 手 順	注 意 事 項	管 理 区 分			確認日・確認者			記 録 式 番 号
				原子力 機 構	記録提出区分	原子力機構				
1	作業準備	1) 事前検討会を行い、作業範囲、内容及び注意点を作業者全員に周知徹底する	1) 周辺機器への損傷等ないように十分に注意する	△	◎	—	—	—	—	—
		2) 必要道工具、機材、資材類の搬入を行い、数量及び損傷の有無を確認する	2) 員数、校正期限有効の確認する	△	○	b	—	—	—	—
		3) 取替部品の受入れ確認を行う	3) 各機器毎に仕分け及び取替え部品の部品番号（予備品番号）又は照合番号を部品管理シートで確認する	○	◎	a	—	—	—	1
2	作業前確認	1) 作業エリアの養生、区画を行う	1) D／G室内の床面、側壁をポリシート等で包込み養生を実施する 指先注意	△	○	—	—	—	—	—
		2) 作業票、作業標示、仮置品標示等の掲示をする	1) 点検架台と給気管の開口隙間を足場板により作業前に塞ぐこと。	△	◎	—	—	—	—	—
		3) 機関分解前の試運転確認	3) 運転スケジュールはJAEA殿のサーベランス運転に準ずる	●	◎	—	—	—	—	—
		a. 機関性能確認	a. 各部のデーターを採取し、前回記録との変化を確認する	○	◎	a	—	—	—	3-1.2
		b. 各部漏洩の有無確認	b. 各箇所、フランジ部等からの洩れの有無を点検する	●	◎	—	—	—	—	—
c. 調速機関係の点検	c. ハンチング等作動状態に異常がないか確認する 各ダイヤル目盛を確認する  判定基準：品質記録用紙参照	●	◎	—	—	—	—	—		

【管理区分】 客先 ●：立会（全数）※ドット ○：記録確認  
◎：立会（抜取）※ドット ▲：受注者社内検査（記録提出） △：受注者社内検査  
—：該当無し 受注者 ◎：監督者確認  
○：作業班長確認 記録 a：記録提出  
b：自主保管管理

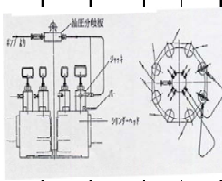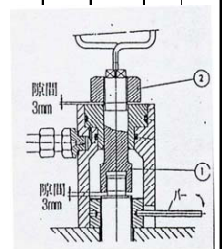作業手順／作業管理チェックシート		3. シリンダーヘッド点検作業 (1/2)		管理区分		確認日・確認者		記録番号			
作業番号	作業項目	作業手順	注意事項	原子力機構	記録提出区分	原子力機構	記録提出区分	記録番号	記録式号		
1	点検・手入れ	1) 分解前の外観目視点検を行う  2) 分解、取外しを行う <b>*シリンダーヘッドナットを緩める際は、油圧圧力が異常上昇させないように段階的に上げて圧力計を確認しながら加圧する事。規定の締め付け圧力の10MPa手前からナットにバーを当て、緩み方向に力をかけながら油圧をゆっくりと上昇させ緩めていく。1個目のナットが緩んだ時点で油圧ポンプの動作を中止し順次ナットを緩めていく。全数のナットが緩むまでこれを繰り返す。78.4MPaを越えない範囲で実施する。</b>  <b>◆油圧締付治具使用によるナット締め・締付方法◆</b> <b>a. ジャッキを8本テンションボルトに繋ぎナット(図中②)を十分緩めてジャッキボルト(図中①)をテンションボルトにねじ込み、ジャッキボルトの底に当たったら同ボルトを1回転緩める。</b> <b>b. ナット(図中②)を軽く締め付けた後、1回転緩める。</b> <b>c. 油圧ポンプを動作し、油圧をゆっくり上昇させる。</b> <b>d. バーで締め付けナットを回して緩める。</b> <b>e. 締め付け時は締め付けナットを肌締めにてテンションボルトに治具を取付け34.3MPaまで油圧を上昇させ停止。その後規定圧力73.5MPaまで油圧を上昇させ一旦停止の後締め付けナットを締め込む。</b> <b>f. 油圧を降下させ治具を取外す。</b> (機関から取り外した後排気弁を分解する)	2) クレーン、玉掛けは有資格者が行う 取外後、ボリットにより包み込み移動する 吊り具の使用前点検、重心の確認 (シリンダーヘッド完備品重量441Kg) (排気弁完備品重量36Kg) <b>・作業体制(作業指揮者、ナット締め作業者、ポンプ操作者)を確認し、記録する。</b> <b>・油圧の上昇がスムーズでない場合は、油回路内に空気が内在していることが懸念される為、その場合はポンプの加圧継手ホースを緩め空気抜きをする。</b> <b>・テンションボルトとジャッキボルトの隙間が不足すると1回の操作で緩みきらない場合があるので、ジャッキボルト及び締め付けナットの1回転(3mm)締め作業を忘れない事</b>  <b>・締め付けナットがフリーになるまでの最小圧力は73.5MPa、最大圧力は78.4MPaの範囲で緩む事。</b>	●	◎	a				14-2	
				●	◎	a			14-2		
				 							
【管理区分】 客先 ●：立会 (全数) 〇：記録確認、ボルトボルト △：受注者社内検査 ◎：立会 (抜取) 〇：ボルトボルト ▲：受注者社内検査 (記録提出) —：該当無し				受注者 ◎：監督者確認 記録 a：記録提出 ○：作業班長確認 b：自主保管管理							
変更点 作業要領書内、作業手順／作業管理チェックシートに下線部追記 ・シリンダーヘッド分解時の手順や工具の取扱方法を添付資料明記。 ・ナット締め時の圧力を記録 ・作業体制の確認と油圧の注ぎ点の明記											
作業手順／作業管理チェックシート		3. シリンダーヘッド点検作業 (1/2)		管理区分		確認日・確認者		記録番号			
作業番号	作業項目	作業手順	注意事項	原子力機構	記録提出区分	原子力機構	記録提出区分	記録番号	記録式号		
1	点検・手入れ	1) 分解前の外観目視点検を行う  2) 分解、取外しを行う (機関から取り外し後排気弁を分解する)  3) 手入前に外観目視点検を行う  4) 掃除、手入れを行う  5) 浸透探傷検査を行う  6) 手入後の外観目視点検を行う  7) 部品交換を行う (分解時交換)  8) 異物混入防止検査を行う  9) 給・排気弁を組込む  10) 単体水圧漏洩確認を行う	2) クレーン、玉掛けは有資格者が行う 取外後、ボリットにより包み込み移動する 吊り具の使用前点検、重心の確認 (シリンダーヘッド完備品重量441Kg) (排気弁完備品重量36Kg)  4) 作業姿勢に注意。スルーバー使用時は怪我をしないよう指先の位置に注意及び保護具を着用のこと 周囲の清掃、片付  5) P Tは有資格者による換気、火気に注意  7) 取替部品照合する  9) 異物なしを確認 締付後マーキング実施する 作業姿勢に注意  10) 排気弁組込状態で0.98MPa(10Kg/cm2)を30分間保持する  判定基準：品質記録用紙参照	●	◎	a			14-2		
				△	○	—	—	—	—		
				●	◎	a			5-1.2		
				○	○	a	—	—	14-2		
				○	○	a	—	—	5-1.2		
				●	◎	a			5-1.2		
				●	◎	a			16-3		
				●	◎	a			14-2		
				●	◎	a			1		
				●	◎	a			17-1		
				△	○	—	—	—	—		
				●	◎	a			5-2		
									18-1.2		
【管理区分】 客先 ●：立会 (全数) 〇：記録確認、ボルトボルト △：受注者社内検査 ◎：立会 (抜取) 〇：ボルトボルト ▲：受注者社内検査 (記録提出) —：該当無し				受注者 ◎：監督者確認 記録 a：記録提出 ○：作業班長確認 b：自主保管管理							

後  
変  
更

作業手順／作業管理チェックシート

10. シリンダーライナー・ジャケット点検作業（1／2）

作業 番号	作業項目	作 業 手 順	注 意 事 項	管 理 区 分			確認日・確認者			記 録 式 番 号
				原子力 機 構	記録提出区分	原子力機構				
1	点検・手入れ	1) 分解前の外観目視点検を行う	1) 機関をターングレシストンを上死点とし、クランク室より目視点検を行う	●	◎	a				14-5
		2) シリンダーライナー& ジャケット拔出しを行う (ジャケット内面のPT検査は平成15年度で完了済：PT検査実施せず)	2) 取外時クランク室内をボリシトにより残水受け養生を行なう クレーン、玉掛けは有資格者による 吊り具の使用前点検、重心の確認 上下での合図を確実に 行う (シリンダーライナー 重量310Kg) (ジャケット 重量330Kg)	△	○	—	—	—	—	—
		3) 手入前に外観目視点検を行う		●	◎	a				14-5
		4) 掃除を行う	4) スケール及び塗装を除去する	△	○	—	—	—	—	—
		5) シリンダーライナーつば下R部の浸透探傷検査を行う	5) PTは有資格者による 換気、火気に注意	●	◎	a				16-3
		6) 塗装を行う	6) 水室側防錆塗装を行なう (SDCコート402を2回塗り)	△	○	—	—	—	—	—
		7) 手入後の外観目視点検を行う		●	◎	a				8-1 14-5
		8) 部品交換を行う（分解時交換）	8) 取替部品照合する。取替時オリングにはガラスを、上部嵌合部にはリボンド1211を塗布する	●	◎	a				1
		9) 異物混入防止検査を行う		●	◎	a				17-1
		10) シリンダーライナー& ジャケット組込みを行う	10) 異物なしを確認する クレーン、玉掛けは有資格者による 吊り具の使用前点検、重心の確認 上下での合図を確実に 行う 作業姿勢に注意	△	○	—	—	—	—	—
		11) 寸法計測を行う	11) シリンダーゲージを使用  判定基準：品質記録用紙参照	○	○	a	—	—		8-2

【管理区分】 客先 ●：立会（全数）ボリシト ○：記録確認、ボリシト △：受注者社内検査  
◎：立会（抜取）ボリシト ▲：受注者社内検査（記録提出） —：該当無し

受注者 ◎：監督者確認 記録a：記録提出  
○：作業班長確認 b：自主保管管理

変  
更  
点

作業要領書内、作業手順／作業管理チェックシートに下線部追加  
・検査項目にシリンダーライナーつば下R部への浸透探傷試験を追加

前  
変  
更

作業手順／作業管理チェックシート

10. シリンダーライナー・ジャケット点検作業（1／2）

作業 番号	作業項目	作 業 手 順	注 意 事 項	管 理 区 分			確認日・確認者			記 録 式 番 号
				原子力 機 構	記録提出区分	原子力機構				
1	点検・手入れ	1) 分解前の外観目視点検を行う	1) 機関をターングレシストンを上死点とし、クランク室より目視点検を行う	●	◎	a				14-5
		2) シリンダーライナー& ジャケット拔出しを行う	2) 取外時クランク室内をボリシトにより残水受け養生を行なう クレーン、玉掛けは有資格者による 吊り具の使用前点検、重心の確認 上下での合図を確実に 行う (シリンダーライナー 重量310Kg) (ジャケット 重量330Kg)	△	○	—	—	—	—	—
		3) 手入前に外観目視点検を行う		●	◎	a				14-5
		4) 掃除を行う	4) スケール及び塗装を除去する	△	○	—	—	—	—	—
		5) 塗装を行う	5) 水室側防錆塗装を行なう (SDCコート402を2回塗り)	△	○	—	—	—	—	—
		6) 手入後の外観目視点検を行う		●	◎	a				8-1 14-5
		7) 部品交換を行う（分解時交換）	7) 取替部品照合する。取替時オリングにはガラスを、上部嵌合部にはリボンド1211を塗布する	●	◎	a				1
		8) 異物混入防止検査を行う		●	◎	a				17-1
		9) シリンダーライナー& ジャケット組込みを行う	9) 異物なしを確認する クレーン、玉掛けは有資格者による 吊り具の使用前点検、重心の確認 上下での合図を確実に 行う 作業姿勢に注意	△	○	—	—	—	—	—
		10) 寸法計測を行う	10) シリンダーゲージを使用  判定基準：品質記録用紙参照	○	○	a	—	—		8-2

【管理区分】 客先 ●：立会（全数）ボリシト ○：記録確認、ボリシト △：受注者社内検査  
◎：立会（抜取）ボリシト ▲：受注者社内検査（記録提出） —：該当無し

受注者 ◎：監督者確認 記録a：記録提出  
○：作業班長確認 b：自主保管管理

変 更 前										変 更 中										変 更 後									
高速増殖原型炉もんじゅ																													
点検（検査）記録（機関本体関係）																													
点検日：平成 年 月 日																													
(No.)機器名										点検（検査）項目										点検（検査）要領									
シ										外観目視点検（分解前）										シンダーヘッド廻りからの燃焼ガスの漏洩及び外面に傷、打痕、変形等の異常の有無を確認									
リ										外観目視点検（手入れ前）										燃焼面の亀裂、損傷、変形、磨耗等の異常の有無を確認									
ン										外観目視点検（手入れ後）										燃焼面の亀裂、損傷、変形、磨耗等の異常の有無を確認									
ダ										外観目視点検（手入れ後）										燃焼面の亀裂、損傷、変形、磨耗等の異常の有無を確認									
イ										外観目視点検（手入れ後）										燃焼面の亀裂、損傷、変形、磨耗等の異常の有無を確認									
ヘ										外観目視点検（手入れ後）										燃焼面の亀裂、損傷、変形、磨耗等の異常の有無を確認									
ッ										外観目視点検（手入れ後）										燃焼面の亀裂、損傷、変形、磨耗等の異常の有無を確認									
ド										外観目視点検（手入れ後）										燃焼面の亀裂、損傷、変形、磨耗等の異常の有無を確認									
(4) 吸										外観目視点検（分解前）										シンダーヘッドの配置、据付状態が適正である事の確認									
・										外観目視点検（分解前）										排気弁ケースからの冷却水の漏洩及び外面に傷、打痕、変形等の異常の有無を確認									
排										外観目視点検（分解前）										シート面の亀裂、損傷、磨耗、当り不良等の異常の有無を確認									
気										外観目視点検（分解前）										シート面の亀裂、損傷、磨耗、当り不良等の異常の有無を確認									
弁										外観目視点検（分解前）										シート面の亀裂、損傷、磨耗、当り不良等の異常の有無を確認									
注										外観目視点検（分解前）										給・排気弁ケース配置、据付状態が適正である事の確認									
1) 点検・検査結果（判定）又は、問題点内容を結果（判定）欄に明示する。										2) 問題点のある場合は、別途詳細に報告する。										3) 問題点の修正結果は据付け状況検査項目に明示する。									



変

更

前

変

更

点

変

更

後

高速増殖原型炉 もんじゅ

系

浸透探傷検査記録

点検日：平成 年 月 日

点検者  
責任者

現場監督者

点検者判定

原子力機構  
立記録部

品管責任者

現場監督者

点検者判定

No.

部品名

シリンダー No.

探傷位置

探傷時間  
浸透 現像

結果

点検月日

試験面温度  
(℃)

1

クランク軸

R部

分 分

分 分

/ /

2

シリンダーヘッド

爆発面

分 分

分 分

/ /

3

吸・排気弁

吸気弁シート部

分 分

分 分

/ /

4

ピストン

シート面、盛金境界面及びスカッター嵌合部

分 分

分 分

/ /

5

ピストンピン

排気弁シート部

分 分

分 分

/ /

6

連接棒

爆発面

分 分

分 分

/ /

7

クランクピンメタル

ヘッド位置決めピン

分 分

分 分

/ /

8

クランクピンボルト

滑動部

分 分

分 分

/ /

9

始動弁

桿部及びモーション・ピストンバル

分 分

分 分

/ /

10

主軸受メタル

滑動部

分 分

分 分

/ /

11

基礎輪受メタル

あご部

分 分

分 分

/ /

12

燃料高圧管

ネジ付け根部

分 分

分 分

/ /

13

ライナー

本体及び弁棒シート部

分 分

分 分

/ /

14

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

15

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

16

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

17

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

18

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

19

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

20

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

21

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

22

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

23

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

24

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

25

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

26

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

27

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

28

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

29

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

30

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

31

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

32

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

33

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

34

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

35

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

36

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

37

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

38

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

39

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

40

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

41

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

42

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

43

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

44

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

45

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

46

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

47

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

48

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

49

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

50

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

51

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

52

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

53

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

54

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

55

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

56

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

57

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

58

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

59

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

60

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

61

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

62

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

63

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

64

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

65

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

66

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

67

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

68

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

69

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

70

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

71

ライナー

滑動部

分 分

分 分

/ /

72

ライナー

滑動部

分 分

分 分


/ /






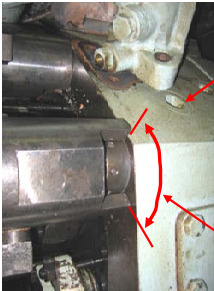


73

ライナー

滑動部

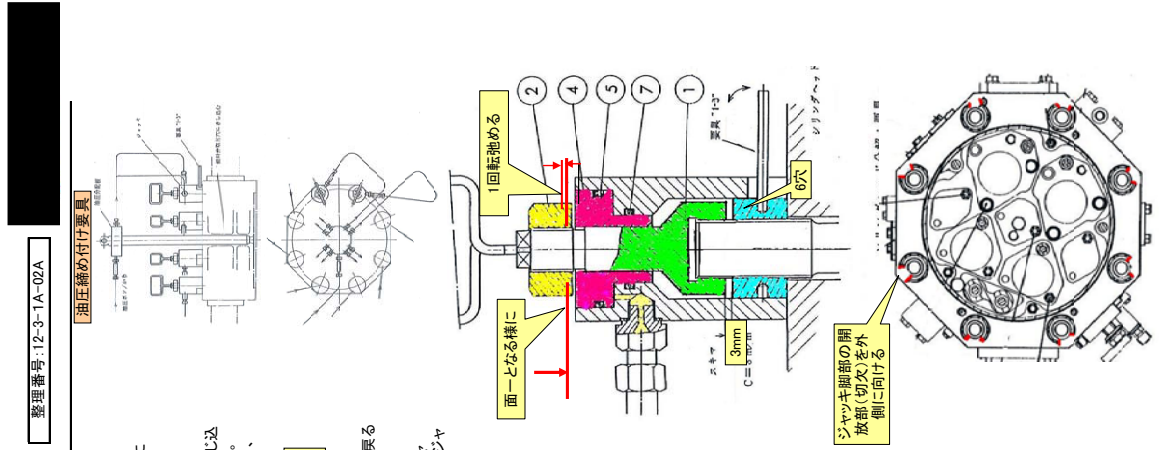[illegible]

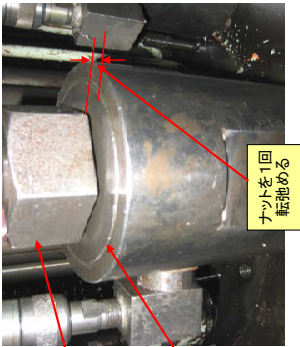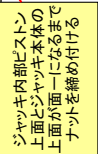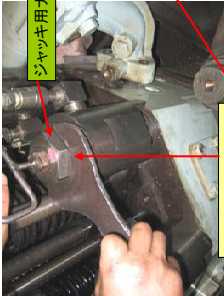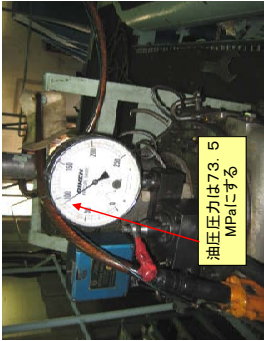変更前	変更点	変更後
	作業要領書添付資料に新規追加  ・シリンダヘッドの分解手順を明記 ・油圧ジャッキの取扱方法を明記	<div>第1章 シリンダヘッド</div> <div>整理番号:12-3-1A-02A</div> <div>油圧締め付け要領</div> <div>①シリンダヘッド、油圧締め付け要領を取り付ける</div> <div>①油圧分配板付の支柱を燃料噴射弁取り付け穴に差し込む、又は支柱をクレーンで吊っておく</div> <div>②ジャッキを8本のタイロルトにかぶせ、②ナットを充分に強めて、①ジャッキナットをタイロルトにねじ込み、①ジャッキナットの底が当たつたら1回転戻す。PC2-3の場合、この時のスキマ C≒約3mmとなり、タイロルトナットの締め代となる。</div> <div>注意:タイロルトを締め過ぎると、ねじ込み不足でネジ部損傷の原因になる。</div> <div>③油圧ポンプ側、バルブを開とし、油圧ポンプ側に戻る状態にする。</div> <div>④ナット②をジャッキ内部シリンダー④の上面とジャッキ本体の上面がツライチになるまで締め付け、ジャッキ内の油を油圧ポンプ側に戻す。</div> <div>⑤ナット②を1回転弛める。 (シリンダヘッド締め付けナットを弛めた時のタイロルトの締め代になる)</div> <div>⑥ジャッキ本体の脚部の開放部をナット操作時に右図の様にカバーの外側になる様にセットする。</div> <div>注意 1. ジャッキ脚部の位置が悪いと(半掛状態)シリンダヘッドを欠損する恐れがある 2. 油圧ポンプにネジ込まないで油圧の戻りが悪くなり、ジャッキ損傷する場合があるので確実に閉めこむ事。</div> <div>⑦油圧ポンプを作動し油圧を徐々に上げる。 タイロルトナットがフリーになるまでの最少力迄とする。</div> <div>油圧 750～800kg/cm<sup>2</sup> (73.5～78.4MPa)</div> <div>注意:油圧ポンプ内に空気が内在しているとき圧力が上昇しにくいから要すればホースの継手(カプラー)を弛めて空気を抜く。</div> <div>⑧バー(1-3)でタイロルトナットを廻して弛める。 この時 ナット穴 6穴弛めること。</div> <div>⑨油圧を下げて要領を取り外す。</div> <div>注意:上記スキマ C≒約3mmが不足するとタイロルトナットの締め代が不足し、1回のジャッキ操作で弛みきらない場合がある。</div> <div></div>

変 更 前	変 更 点	変 更 後
	<p>作業要領書添付資料に新規追加</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・シリンダヘッドの分解手順を明記</li><li>・油圧ジャッキの取扱方法を明記</li></ul>	<div data-bbox="228 199 316 974"><div></div><div>整理番号:12-3-1A-02A</div><div></div></div> <div data-bbox="347 288 368 577">シリンダヘッド分解用油圧ジャッキの取付け</div> <div data-bbox="391 255 692 600"></div> <div data-bbox="383 649 403 940">シリンダヘッド分解用油圧ジャッキの取付け</div> <div data-bbox="419 649 740 943"></div> <div data-bbox="730 342 751 560">油圧ジャッキ締付け圧力のセット</div> <div data-bbox="762 259 1027 598"></div> <div data-bbox="786 665 807 940">油圧ジャッキ脚部開放部は外側に向ける</div> <div data-bbox="812 656 1093 945"></div> <div data-bbox="1082 499 1102 772">シリンダヘッド締付けナットの締付け状況</div> <div data-bbox="1114 400 1366 792"></div>

無し


## 超音波速度測定原理及び超音波速度と弾性定数(ヤング率)の関係について

### 1 超音波速度測定原理について

超音波速度の測定の原理については、トランスジューサー(探触子)から発信した超音波が、測定物の反対面に反射し戻ってくる時間(伝播時間)をもとに、超音波速度を算出するものである。

具体的には、厚さ(D)を伝播時間(t)で除し、超音波速度(C)を求めるものである。

測定精度は、 $\pm 0.5\%$  (at 5000 m/s  $\pm 25$  m/s) である。

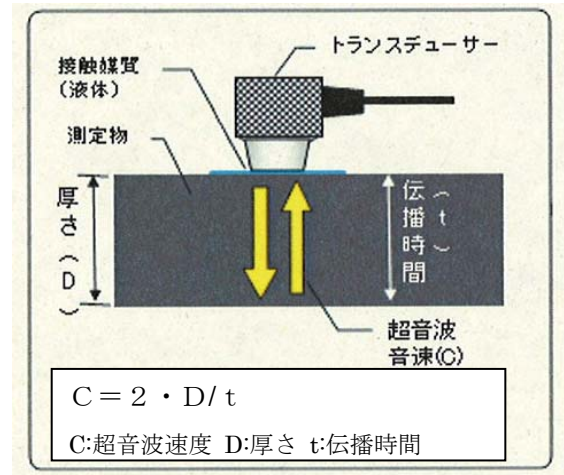

### 2 超音波速度と弾性定数(ヤング率)の関係について

超音波速度(C)と、固体の持つ弾性定数: ヤング率(E)の関係は、密度( $\rho$ )を用いて下記式で表される。[1]

$$C = \sqrt{E / \rho}$$

上記のとおり、固体中の超音波速度は、物質の材質によって違いがあることが知られおり<1>、非破壊検査計測器メーカーにおいて、材料のヤング率を評価する手段として、超音波速度測定を用いている。<2>

ヤング率は、弾性範囲内で単位ひずみあたり、どれだけの応力が必要かの値を決める定数である。このヤング率は、一方向の引張応力の方向に対するひずみ量の関係から求められ、縦軸に応力、横軸にひずみをとった応力—ひずみ曲線の傾きに相当するものである。そのため、鋳鉄においても、その傾きが立っていると、ヤング率は高く、引張強さも高いことになる。

### 3 ウィドマンステッテン黒鉛発生による引張強さ(ヤング率)への影響

ウィドマンステッテン黒鉛が発生すると引張強さが低下することが、文献により確認されている。[2]

また今回、シリンダライナーの構造強度を検証するために FEM 解析を実施したが、解析に必要な応力—ひずみ線図を採取するため、非常用ディーゼル発電機 C号機の No.2 及び No.8 を含む 9 個のシリンダライナーについて、引張試験時に伸び計を取付けてひずみ量の測定を行い、応力—ひずみ曲線図として整理を行った。

上記、応力—ひずみ曲線図において、スンプ試験によりウィドマンステッテン黒鉛の発生が認められるシリンダライナーは、ヤング率及び引張強さは低い傾向であり、正常な黒鉛組織であるシリンダライナーは、ヤング率及び引張強さは高い傾向にあることが確認された。

(添付-1)

このことから、ウイドマンステッテン黒鉛が発生したシリンダライナーは、ヤング率及び引張強さが低い傾向にあることから、ヤング率及び引張強さと関係のある超音波速度の測定により、シリンダライナーの健全性が確認できる可能性がある。そのため今回、工場に持ち帰ったシリンダライナー12個分とメーカーで保有している予備品23個の超音波速度の測定を実施し、シリンダライナーの健全性評価が可能であるか検証を行なった。

(添付-2)

#### 参考文献


- [1]超音波探傷試験Ⅱ 2.2 超音波の性質、P2、(社)日本非破壊検査協会
- [2]中江、金、管野: 鋳物 66(7)、P495-500、1994-07、日本鋳造工学会
- [3]吉浦、高橋、下部、佐藤、清水: 平成7年度 研究報告 大分県産業科学技術センター 超音波探傷法による鋳鉄材料の評価技術に関する研究


#### 参考資料

- <1>固体中の音速度 物 72(496)～ 物 73(497)、理科年表 2001 年版
- <2>非破壊検査手段の選択、日本マテック株式会社HPより




# 応力／ひずみ曲線 [C系シリンダライナ]

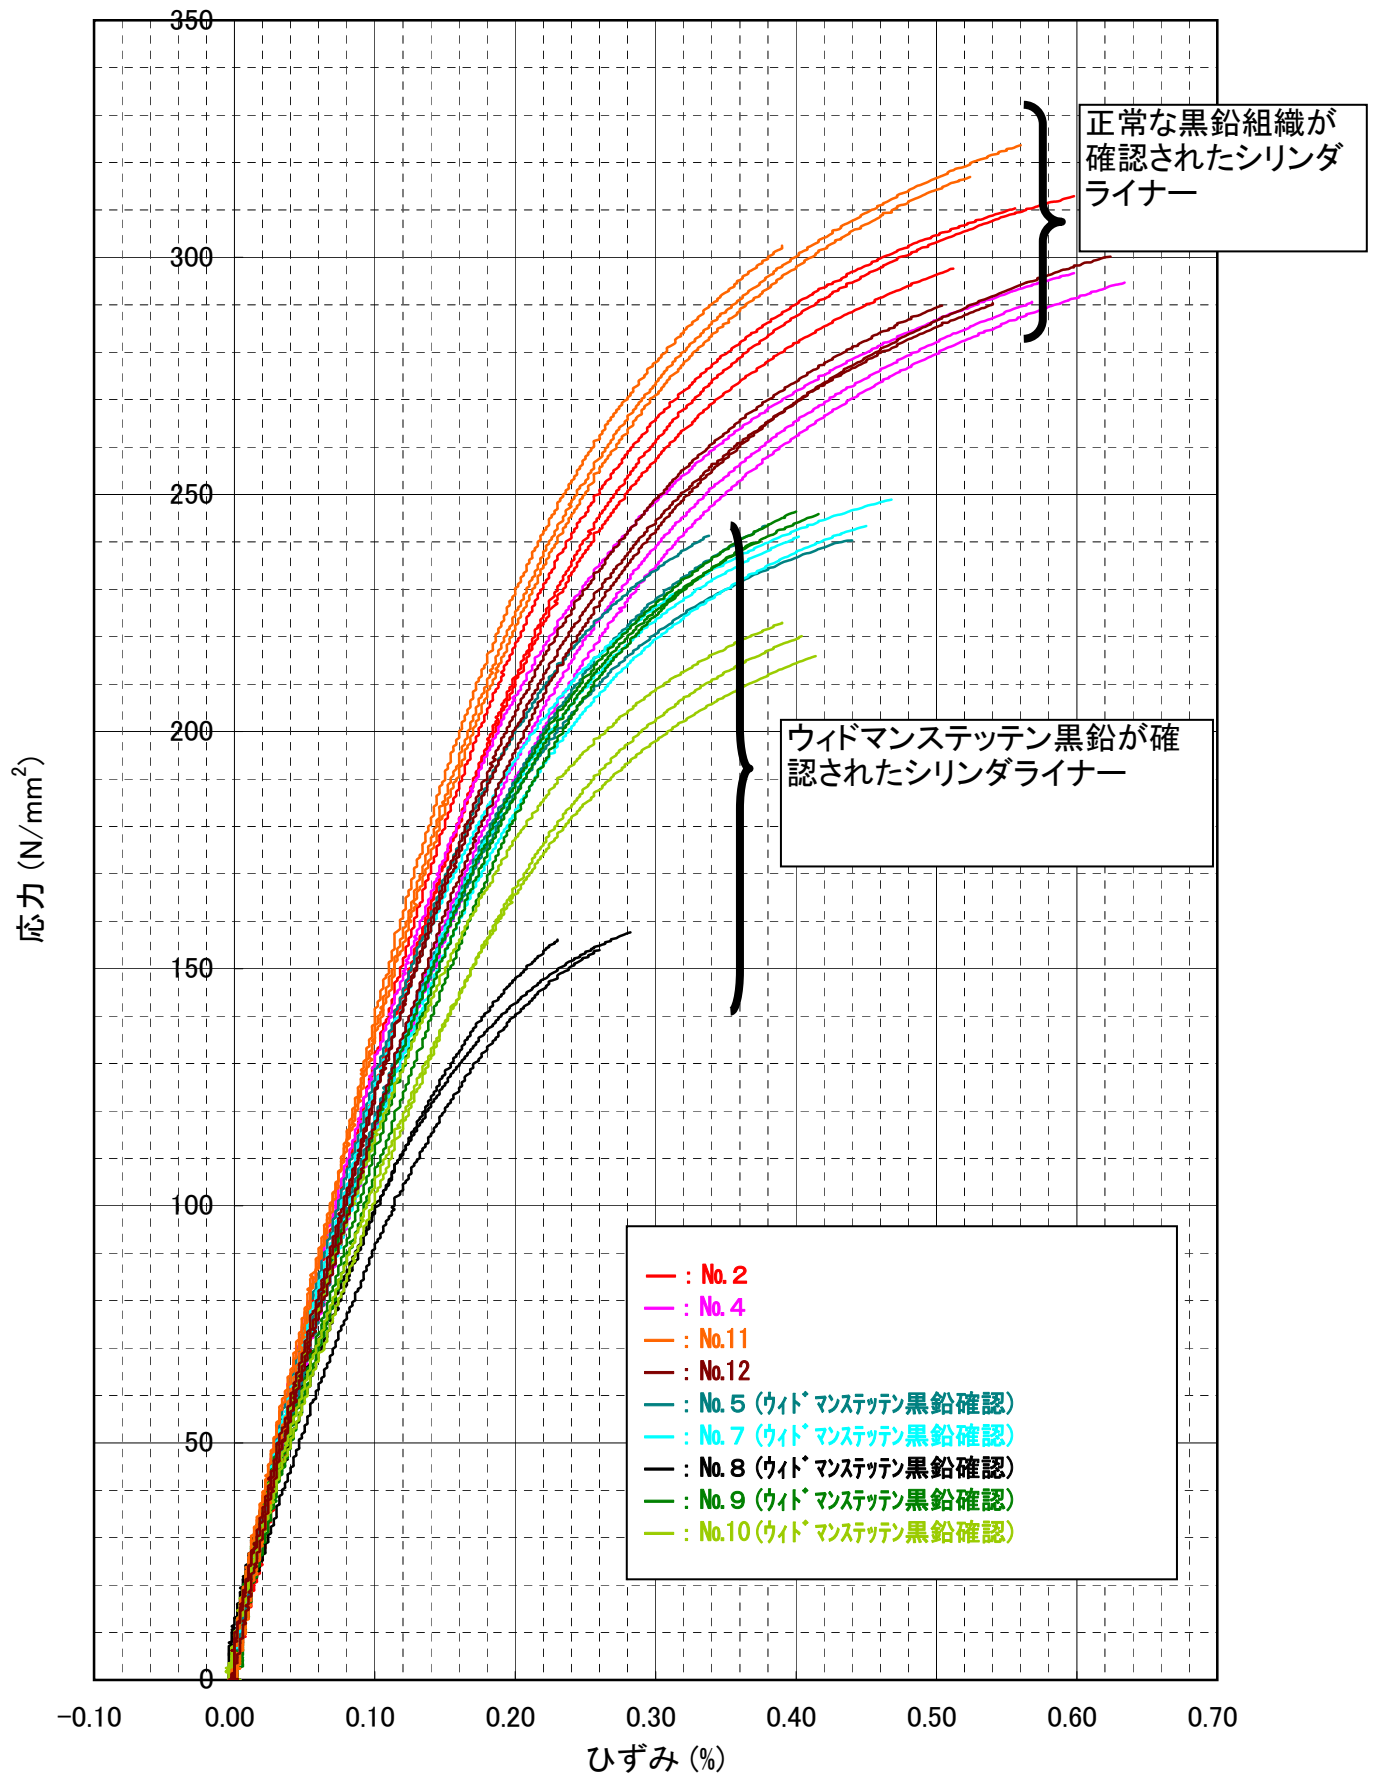


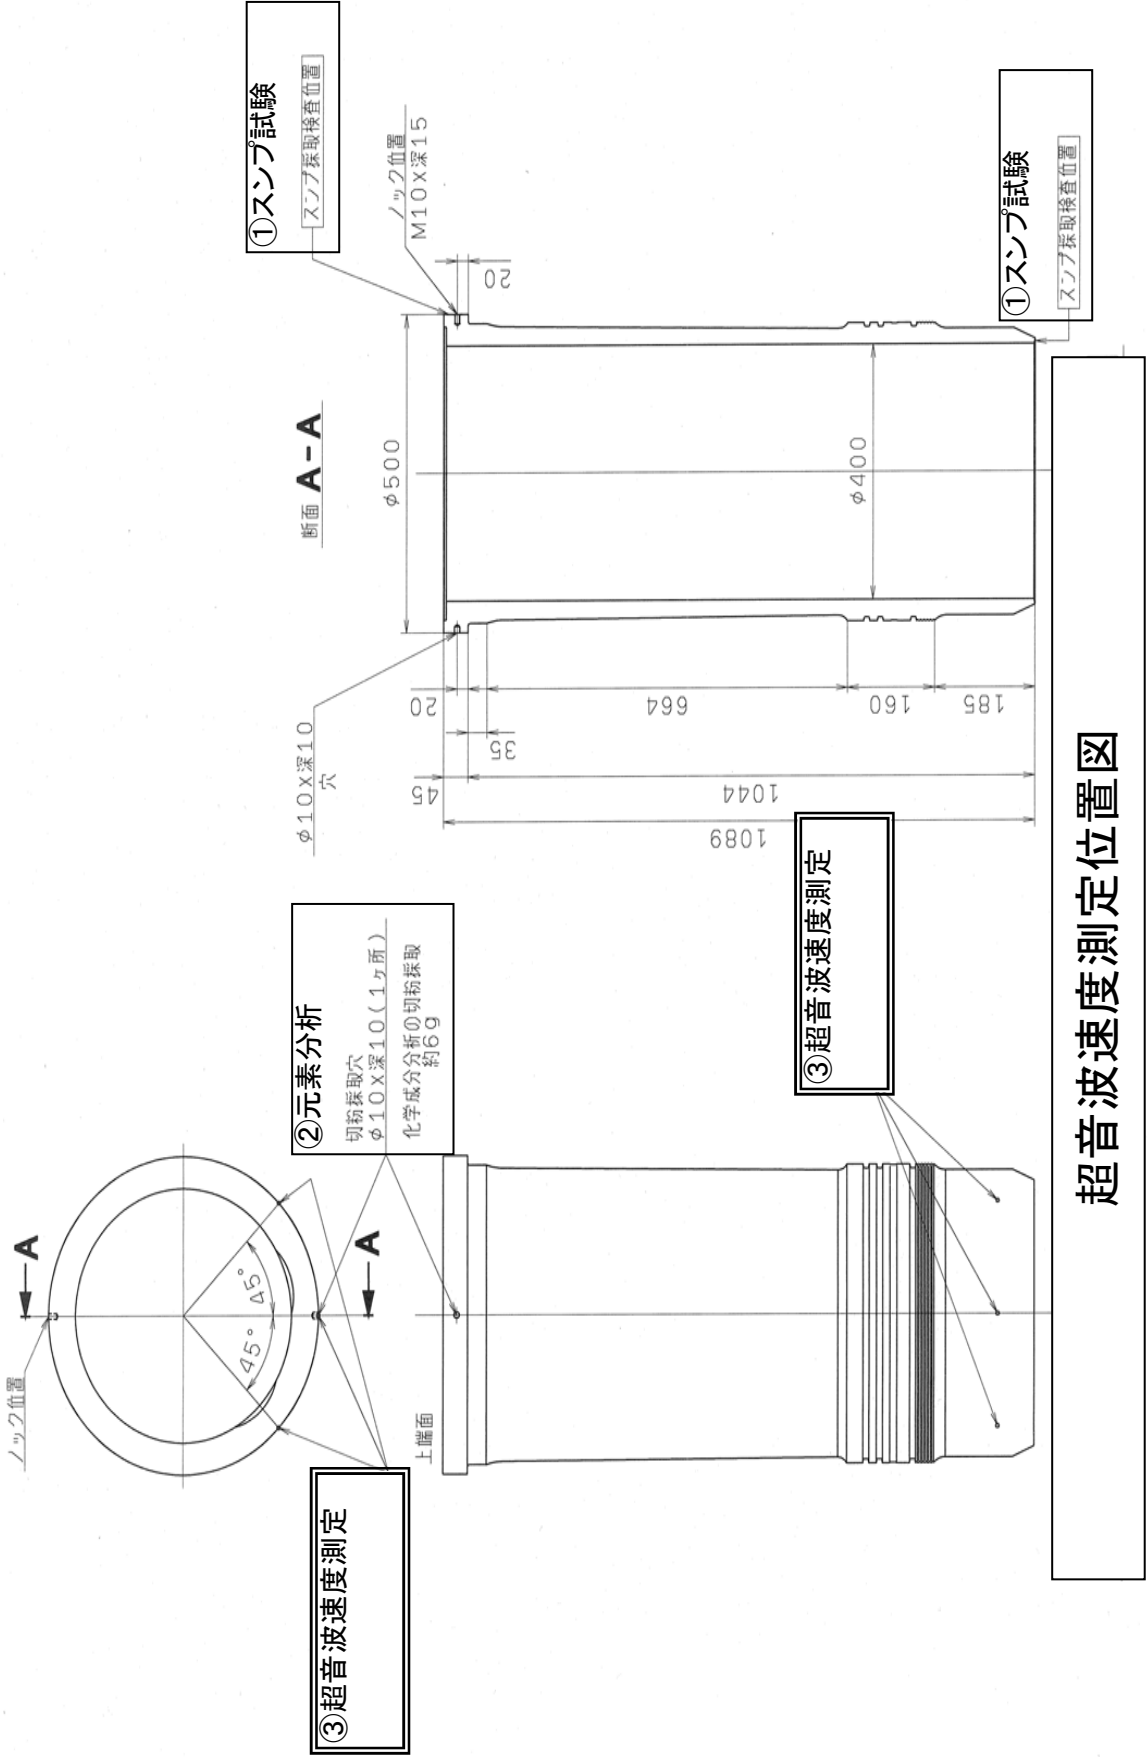


# シリンダライナーの超音波速度図

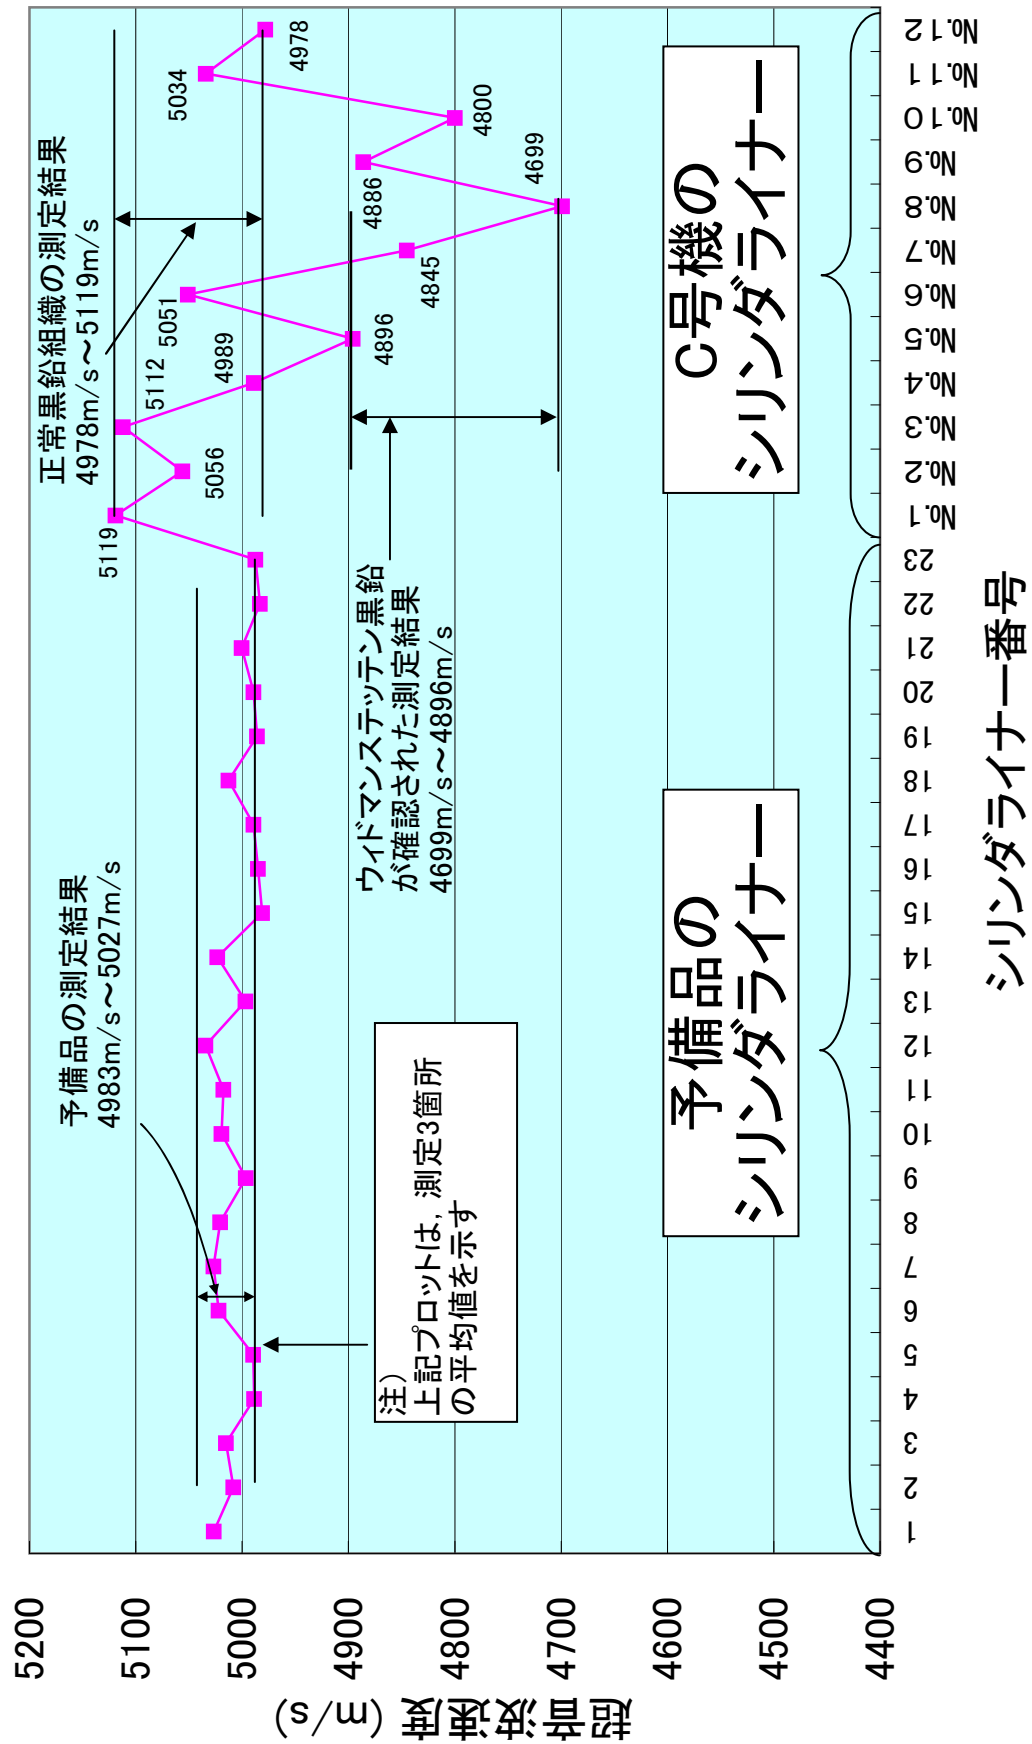

## 引張強さと超音波速度の関係図

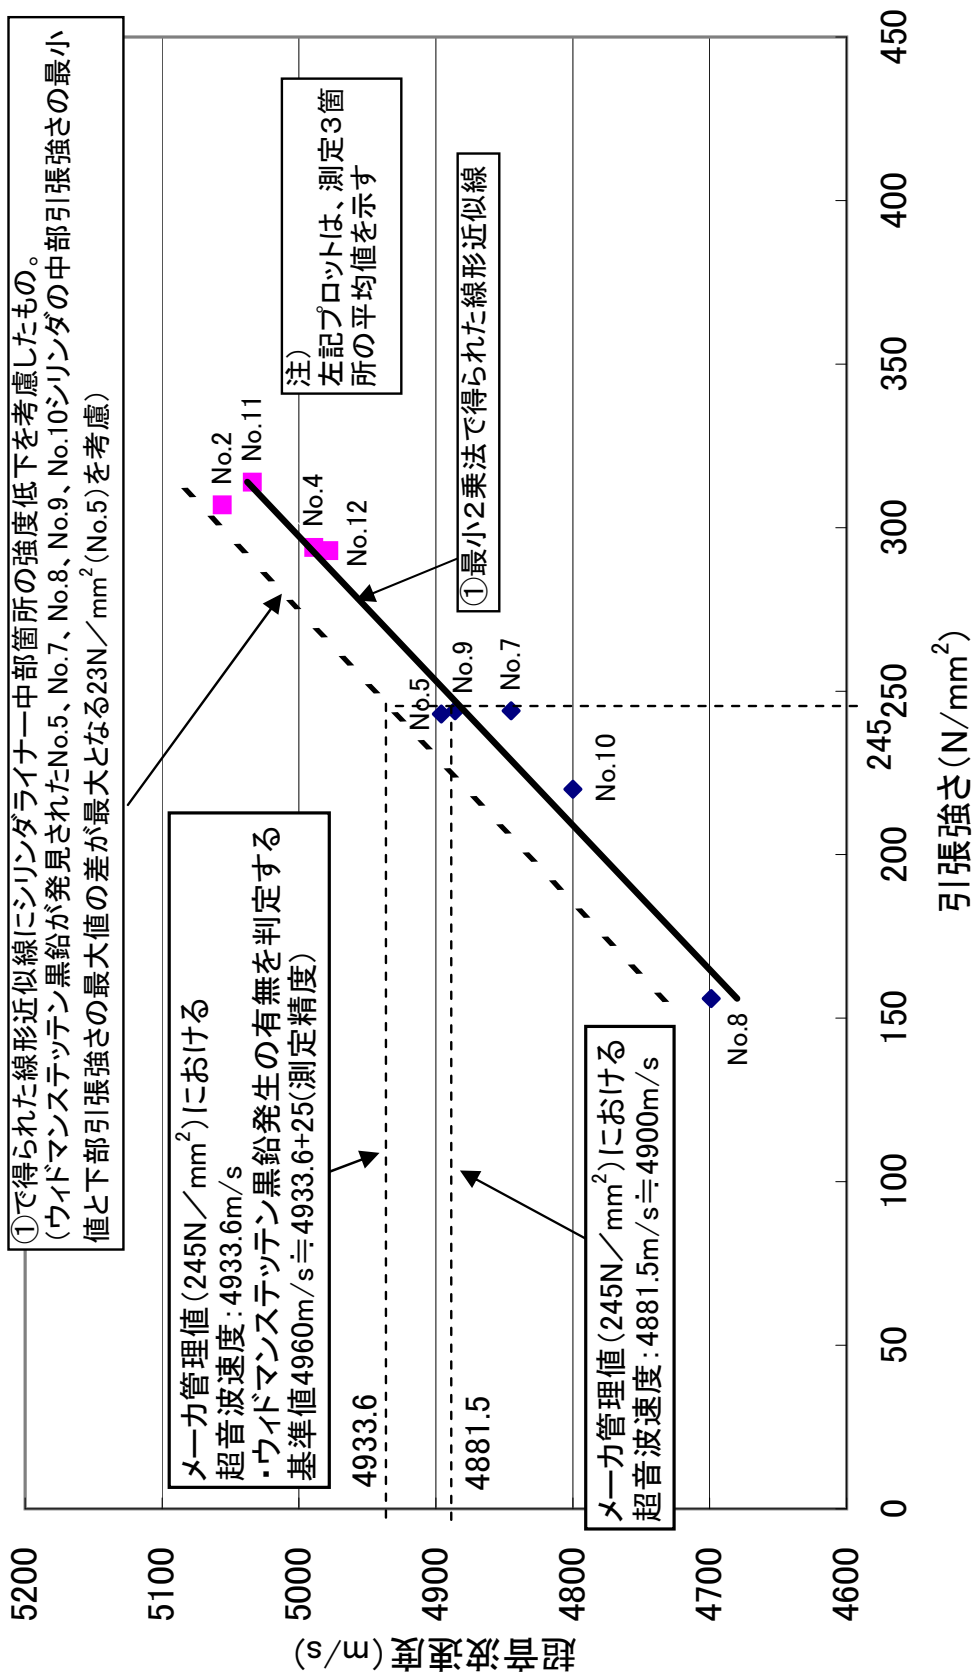


試験片切出し図

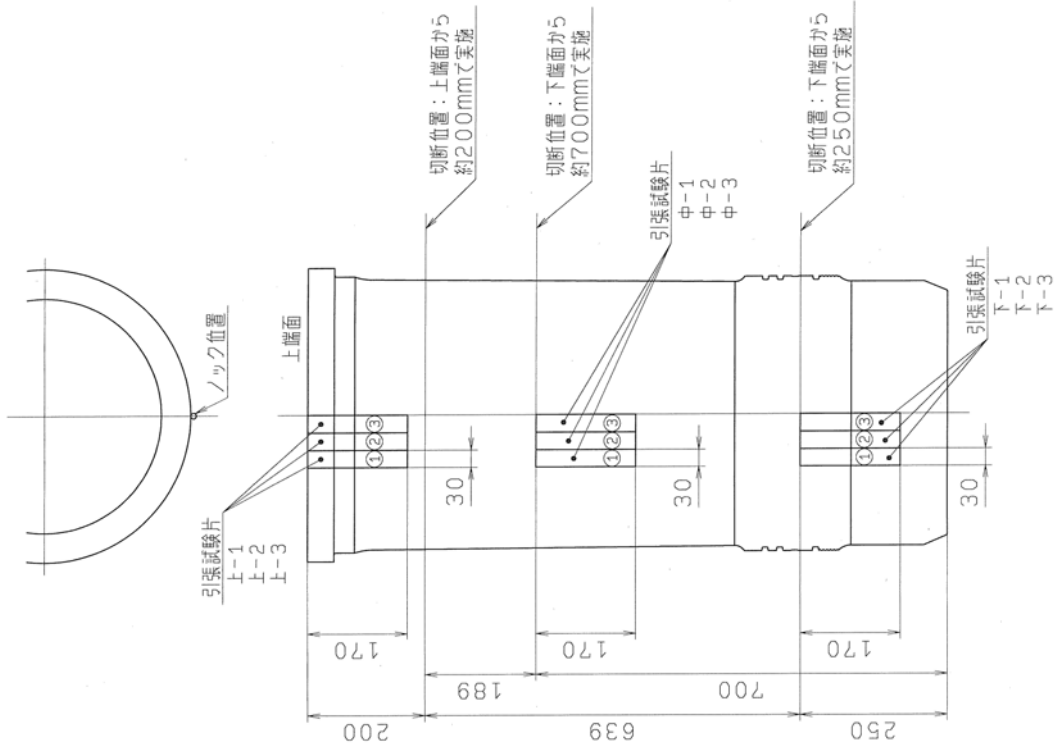

ウイドマンステッテン黒鉛が確認された C 号機シリンダライナー引張試験結果									
ライナーNo.試験片 番号	引張強さ【N/mm <sup>2</sup> 】(図面指示 245 N/mm <sup>2</sup> 以上)								
	No.5	No.7	No.8	No.9	No.10				
上－1	226	274	151	265	214				
上－2	219	264	149	265	223				
上－3	217	264	147	253	218				
中－1	224	245	146	225	210				
中－2	228	242	140	228	204				
中－3	226	240	147	234	207				
下－1	240	243	154	240	216				
下－2	247	241	156	246	220				
下－3	241	249	158	246	223				
平均値	230	251	150	245	215				
下(最大)―中(最小)	23	9	18	21	19				



下部の引張強さの最大値と中部の最小値との差が最大となるシリンダライナーは、  
No.5 (23N/mm<sup>2</sup>)である。本値を余裕として近似式に考慮する。

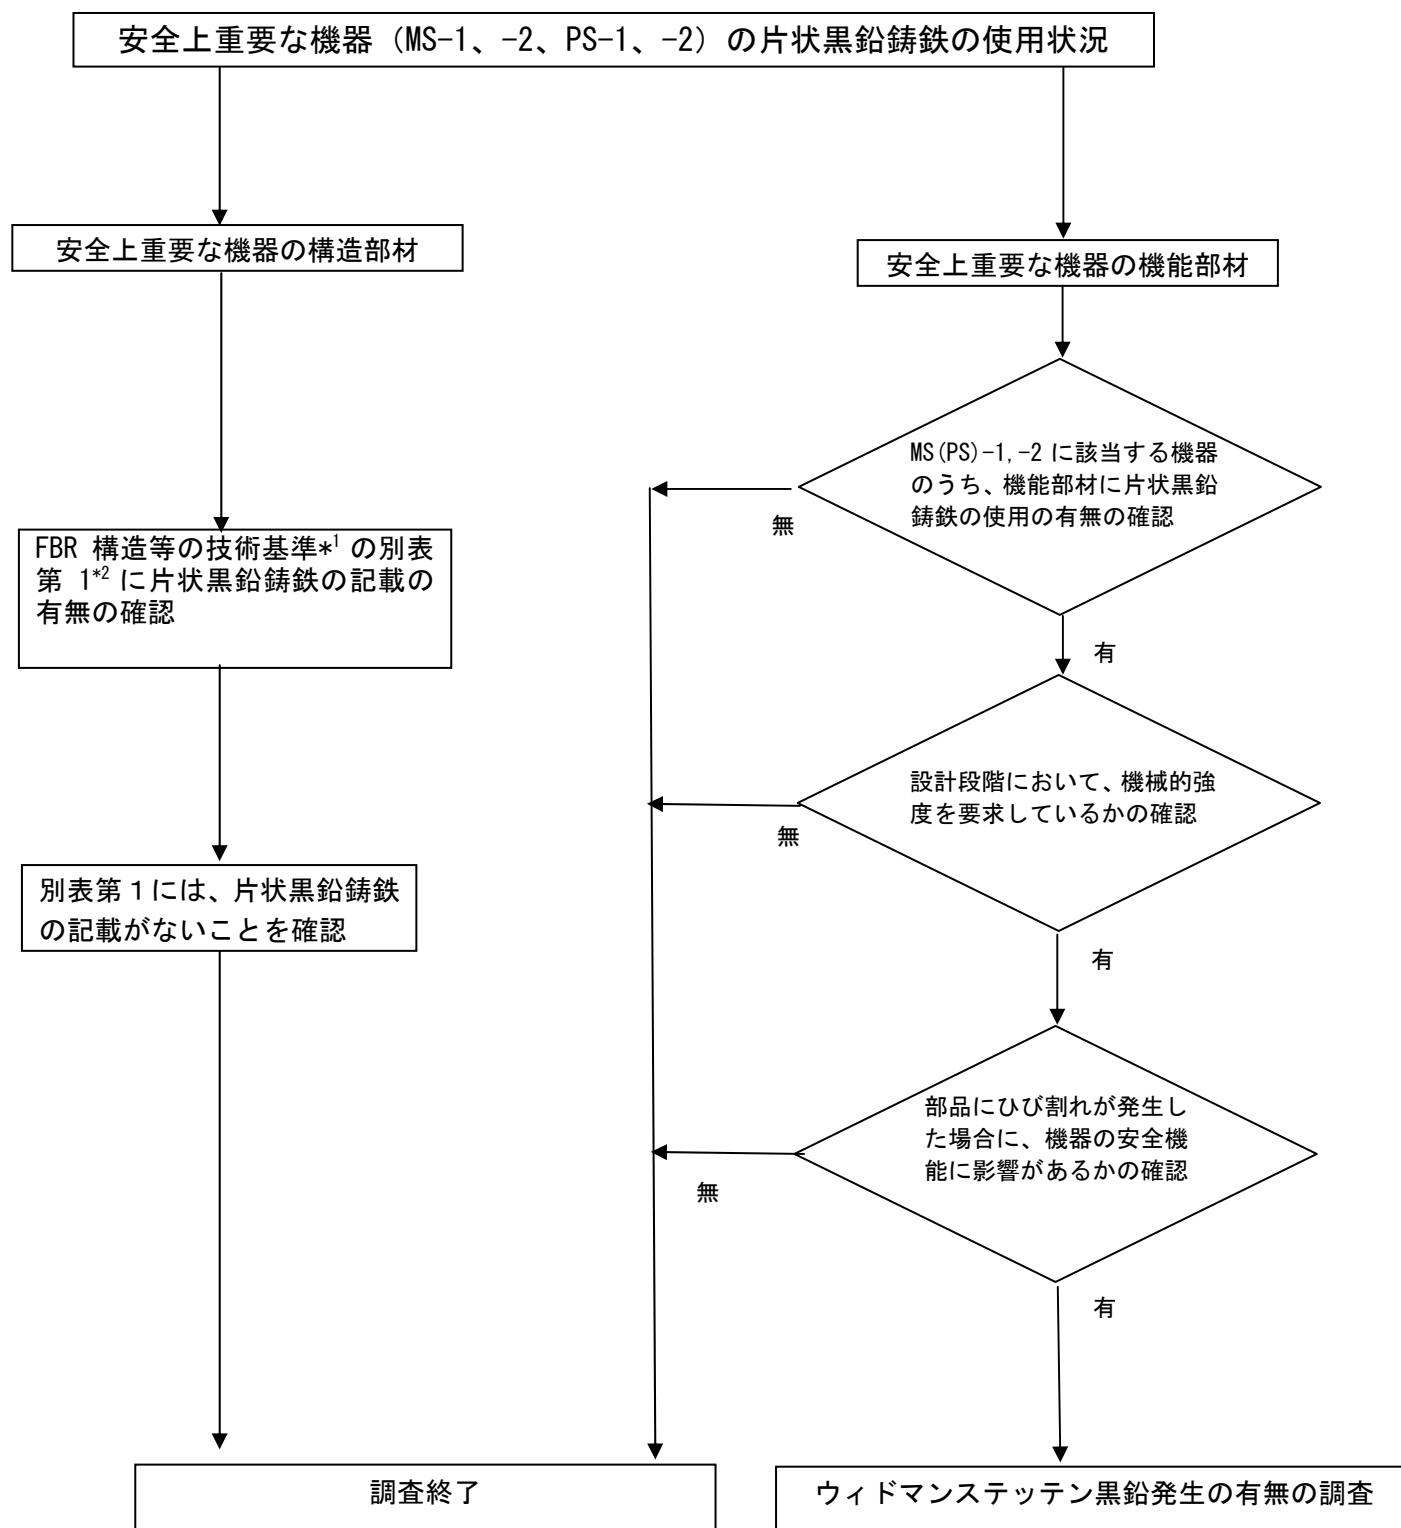

\*1 : 「ナトリウム冷却型高速増殖炉発電所の原子炉施設に関する構造等の技術基準（内規）：

平成 16 年 7 月 29 日付け平成 16・07・14 原院第 2 号 NISA-324c-04-03」

:\*2 : 「別表第 1 使用する材料の規格」

## 水平展開対象の調査フロー